

Rosemount™ 935

Detector de gás inflamável de caminho aberto



Aviso legal

O sistema Rosemount descrito neste documento é propriedade da Emerson.

Nenhuma parte do hardware, software ou documentação pode ser reproduzida, transmitida, transcrita ou armazenada em um sistema de recuperação, nem traduzida em nenhum idioma ou linguagem de computação, de nenhuma forma, por nenhum meio, sem a prévia permissão por escrito da Emerson.

Embora grandes esforços tenham sido feitos para garantir a precisão e clareza deste documento, a Emerson não assume qualquer responsabilidade resultante de quaisquer omissões neste documento ou do uso indevido das informações aqui obtidas. As informações neste documento foram verificadas cuidadosamente e são consideradas totalmente confiáveis com todas as informações necessárias incluídas. A Emerson não assume nenhuma responsabilidade sobre a aplicação ou uso de qualquer produto ou circuito aqui descrito, nem transmite a licença de seus direitos patenteados ou direitos de terceiros.

⚠️ ATENÇÃO

Todas as pessoas que têm ou terão a responsabilidade de usar, manter ou consertar o produto devem ler este manual completamente.

⚠️ ATENÇÃO

Acesso físico

Pessoal não autorizado pode causar danos significativos e/ou a configuração incorreta do equipamento do usuário final. Isso pode ser intencional ou não e deve ser evitado.

A segurança física é uma parte importante de qualquer programa de segurança e é fundamental para proteger seu sistema. Restrinja o acesso físico de pessoas não autorizadas para proteger os bens dos usuários finais. Isso se aplica a todos os sistemas usados no local da instalação.

⚠️ CUIDADO

A fonte e o detector não podem passar por reparos em campo por causa do alinhamento e calibração meticulosos dos sensores e dos respectivos circuitos.

Não tente modificar ou reparar os circuitos internos ou alterar suas configurações, pois isso prejudicará o desempenho do sistema e anulará a garantia do produto da Emerson.

Glossário e abreviaturas

| Abreviaturas | Significado |
|-----------------|---|
| Vídeo analógico | Os valores de vídeo são representados por um sinal em escala. |
| ATEX | Explosivos atmosféricos |
| AWG | Padrão americano do calibre do fio |
| BIT | Teste integrado |
| CMOS | Sensor de imagem de metal óxido semicondutor complementar |
| Vídeo digital | Cada componente é representado por um número que representa uma quantização discreta. |
| DSP | Processamento de sinal digital |
| EMC | Compatibilidade eletromagnética |
| EMI | Interferência eletromagnética |

| Abreviaturas | Significado |
|--------------|--|
| EOL | Fim de linha |
| FOV | Campo de visão |
| HART® | Protocolo de comunicação via transdutor remoto endereçável |
| IAD | Imune a qualquer distância |
| IECEX | Certificação da Comissão Eletrotécnica Internacional em normas sobre atmosferas explosivas |
| IP | Protocolo de internet |
| IPA | Álcool isopropílico |
| IR | Infravermelho |
| IR3 | Refere-se aos três sensores infravermelhos |
| JP5 | Combustível de jato |
| Travamento | Refere-se aos relés que permanecerem em estado LIGADO mesmo após a condição LIGADO ter sido removida. |
| LED | Diodo emissor de luz |
| LEL | Limite explosivo inferior: A concentração mínima de uma substância (gás/vapor) na mistura de ar que pode ser inflamada. Esta mistura é diferente para cada gás/vapor e é medida como % da LEL. |
| LEL.m | Integral da concentração em unidades LEL (1 LEL = 100% LEL) e a distância de operação em metros (m). |
| LNG | Gás natural liquefeito |
| LPG | Gás liquefeito de petróleo |
| mA | Miliamperes (0,001 amps) |
| Modbus® | Estrutura mestre-escravo de envio de mensagens |
| N.C. | Normalmente fechado |
| N.O. | Normalmente aberto |
| N/A | Não aplicável |
| NFPA | Associação Americana de Proteção contra Incêndios |
| NPT | National Pipe Thread |
| NTSC | Comitê Nacional do Sistema de Televisão (um sistema de codificação de cores) |
| PAL | Alternância de fase por linha (um sistema de codificação de cores) |
| PN | Número da peça |
| RFI | Interferência de radiofrequência |
| RTSP | Protocolo de fluxo em tempo real |
| SIL | Nível de integridade de segurança |
| UNC | Rosca normal unificada |
| V CA | Corrente alternada em volts |
| V CC | Corrente contínua em volts |
| µm | Micrômetro |

Índice

| | |
|--|----|
| Instalação..... | 5 |
| Funcionamento..... | 23 |
| Certificações de produtos..... | 30 |
| Configurações de ligação dos fios..... | 31 |
| Declaração de conformidade..... | 37 |

1 Instalação

1.1 Considerações gerais

1.1.1 Pessoal

Empregue apenas pessoal devidamente qualificado que esteja familiarizado com os códigos e práticas locais e treinado para manutenção de detecção de gases.

Certifique-se de que a fiação seja realizada e supervisionada apenas por alguém com conhecimento de eletrônica e, em particular, sobre a instalação da ligação dos fios.

1.1.2 Requisitos do local

Ao instalar o Rosemount 935, leve em consideração o peso do gás monitorado em comparação com o do ar ao redor e os requisitos individuais do local.

Certifique-se de que o local selecionado forneça ao detector uma visão direta da fonte. O ponto de montagem para cada item deve ser seguro e estável, com vibrações mínimas. Monte o equipamento em uma posição em que ele não possa ser desalinhado e esteja protegido contra impactos físicos.

1.1.3 Fonte e detector

Selecione o detector apropriado para o comprimento do caminho aberto a ser monitorado.

Para permitir o envelhecimento da fonte e a redução do sinal infravermelho por causa do clima adverso, a Emerson recomenda o uso de um detector que não esteja no limite de sua faixa de operação.

A recomendação geral é instalar o detector a uma distância da fonte não superior a 75% da distância operacional especificada. Em condições climáticas severas, como produção e exploração de petróleo offshore, reduza essa distância para 50%.

Mantenha o caminho aberto entre a fonte e o detector livre de quaisquer obstáculos que possam impedir a livre circulação do ar na área protegida ou bloquear o feixe infravermelho.

1.1.4 Dicas para locais de detectores de gás

Para fornecer a melhor cobertura de detecção, instale o detector:

- Abaixo da fonte potencial de vazamento para gases mais pesados que o ar.

- Acima das fontes potenciais de vazamento para gases mais leves que o ar.
- Próximo às fontes de vazamento ao longo da trajetória de vazamento esperada, levando em consideração as direções predominantes do vento.
- Entre a fonte de vazamento e as fontes potenciais de ignição.

⚠ CUIDADO

Para obter o desempenho ideal, evite colocar o detector em locais frequentemente cobertos por vapor.

1.1.5 Distâncias de separação

Para evitar diafonia entre sistemas adjacentes de detectores de gás de caminho aberto (OPGD) em que os transmissores são instalados no mesmo lado, mantenha a distância de separação relevante entre os sistemas OPGD vizinhos de acordo com os comprimentos de instalação listados em [Tabela 1-1](#).

Tabela 1-1: Distâncias mínimas de separação

| Distância da linha de visão da instalação, pés (m) | Separação mínima, pés (m) |
|---|----------------------------------|
| 33 (10) | 3,3 (1) |
| 66 (20) | 5 (1,5) |
| 98 (30) | 6,5 (2,5) |
| 131 (40) | 11,5 (3,5) |
| 164 (50) | 15 (4,5) |
| 197 (60) | 16,5 (5) |
| 230 (70) | 20 (6) |
| 262 (80) | 23 (7) |
| 295 (90) | 26 (8) |
| 328 (100) | 28 (8,5) |
| 361 (110) | 29,5 (9) |
| 394 (120) | 33 (10) |
| 427 (130) | 34,5 (10,5) |
| 459 (140) | 38 (11,5) |
| 492 (150) | 42,5 (13) |

Tabela 1-1: Distâncias mínimas de separação (continuação)

| Distância da linha de visão da instalação, pés (m) | Separação mínima, pés (m) |
|--|---------------------------|
| 525 (160) | 47,5 (14,5) |
| 558 (170) | 49 (15) |
| 591 (180) | 51 (15,5) |
| 623 (190) | 52,5 (16) |
| 656 (200) | 54 (16,5) |

1.1.6 Fiação

Para instalação elétrica, utilize condutores codificados por cor ou marcações e etiquetas adequadas para fios.

- A seção transversal do fio deve estar entre 28 a 14 AWG (0,5 mm² a 2,5 mm²).
- O calibre do fio selecionado deve ser baseado no número de detectores usados no mesmo circuito e na distância da unidade de controle. O número máximo de conexões de fio em um terminal é de duas seções transversais de fio, cada uma com 1 mm².
- Para atender integralmente a diretiva de compatibilidade eletromagnética (EMC) e para proteger contra interferência causada por interferência de radiofrequência (RFI) e interferência eletromagnética (EMI), o cabo para o detector deve ser blindado e o detector deve ser aterrado. Aterre a blindagem na extremidade do detector.

1.2 Preparações para instalação

Certifique-se de que a instalação esteja em conformidade com os regulamentos e normas locais, nacionais e internacionais aplicáveis aos detectores de gás e dispositivos elétricos aprovados instalados em áreas perigosas.

1.2.1 Equipamento

O sistema deve incluir o seguinte (além do guia de início rápido):

Figura 1-1: Conteúdo da caixa

Kit de comissionamento (não ilustrado)

- A. Fonte ou detector (por caixa)
- B. Suporte articulável

- Unidade do detector: 935-R1F00XXXX
- Unidade ad fonte: 935-TXFXXXXXX
- Duas bases de suporte articulável (uma para a fonte e uma para o detector).⁽¹⁾
- Kit de comissionamento, três opções quando solicitadas:
 - Para calibração de metano
 - Para calibração de propano
 - Para calibração de etileno

O kit de comissionamento inclui:

- Kit de ferramentas de alinhamento
- Filtros de verificação da função
- Kit de segurança portátil HART®

Outros acessórios estão disponíveis (mediante solicitação do cliente):

- Kit de montagem da haste de 5 pol.
- Montagem da haste de 2 a 3 pol.
- Montagem em parede
- Tampa protetora

(1) Se você solicitar uma fonte ou um detector separadamente, receberá um suporte articulável.

Nota

Consulte a *Folha de dados do produto Rosemount 935* para obter os números de peça dos acessórios.

1.2.2 Ferramentas necessárias

Você pode instalar o detector usando ferramentas e equipamentos comuns de uso geral.

Tabela 1-2: Ferramentas

| Ferramenta | Função |
|------------------------------|---|
| Kit de alinhamento | Fornece ferramentas para instalar a ferramenta de alinhamento fino. |
| Chave hexagonal de 8 mm | Monta o detector no suporte articulável. |
| Chave hexagonal de 3/16 pol. | Alinha o detector. |
| Chave hexagonal de 5/16 pol. | Aparafusa o bloqueio do bujão de 3/4. |
| Chave de fenda de 4 mm | Conecta o terminal de aterramento. |
| Chave de fenda de 2,5 mm | Conecta os fios ao bloco de terminais. |

1.3 Instruções de certificação

⚠ ATENÇÃO

EXPLOÇÃO

Não abra o detector, mesmo quando isolado, em uma atmosfera inflamável.

- O ponto de entrada do cabo pode exceder 182 °F (83 °C). Tome as precauções adequadas ao selecionar o cabo.
- O equipamento pode ser utilizado com gases e vapores inflamáveis com aparelhagem dos grupos IIA e IIB+H2 T4 na faixa de temperatura ambiente: -67 a +149 °F (-55 a +65 °C).
- Somente pessoal devidamente treinado deve instalar o detector de acordo com o código de prática aplicável, por exemplo, EN 60079-14: 1997.
- Somente pessoal devidamente treinado deve inspecionar e manter este equipamento de acordo com o código de prática aplicável, por exemplo, EN 60079-19.
- Somente pessoal devidamente treinado deve reparar este equipamento de acordo com o código de prática aplicável, por exemplo, EN 60079-19.

- A certificação deste equipamento depende dos seguintes materiais utilizados na sua construção:
 - Invólucro: Aço inoxidável 316
 - Janelas de visualização: vidro de safira
 - Vedações: EPDM
- Se o equipamento estiver sujeito ao contato com substâncias agressivas, é responsabilidade do usuário tomar as precauções adequadas para evitar que ele seja adversamente afetado, assegurando, assim, que o tipo de proteção fornecido pelo equipamento não seja comprometido.
 - Substâncias agressivas: Por exemplo, líquidos ou gases ácidos que podem atacar metal ou solventes que podem afetar materiais poliméricos.
 - Precauções adequadas: Por exemplo, verificações regulares como parte das inspeções de rotina ou estabelecer a partir das fichas de dados de segurança do material que ele é resistente a produtos químicos específicos.

1.4 Condições especiais para uso seguro do certificado ATEX IECEx

As dimensões das juntas antichamas diferem dos valores mínimos ou máximos relevantes exigidos pela Tabela 2 da IEC/EN 60079-1: 2007 para IIB + H₂, conforme detalhado em [Tabela 1-3](#).

Tabela 1-3: Cavidades antichamas

| Descrição da cavidade antichama | Tipo de junta | Largura mínima "L" em polegadas (milímetros) | Lacuna máxima "i _c " em polegadas (milímetros) |
|--|---------------|--|---|
| Seção cilíndrica da torneira (ambas as extremidades do compartimento Ex d) | Cilíndrico | 0,59 (15) | 0,003 (0,08) |
| 1,2 pol. (30 mm) de diâmetro de janela encaixada na carcaça | Flangeada | 0,42 (10,7) | 0,001 (0,02) |
| 1,6 pol. (39,5 mm) de diâmetro de janela encaixada na carcaça | Flangeada | 0,39 (10) | 0,001 (0,02) |

- As lacunas, "i_c", não devem ser modificadas para serem maiores e as larguras, "L", não devem ser modificadas para serem menores do que os valores em [Tabela 1-3](#).
- As conexões à porta intrinsecamente segura (I.S.) na lateral do invólucro do detector devem ser feitas usando equipamentos que mantenham os níveis de proteção intrinsecamente seguros.
- O Um deve ser instalado de acordo com um dos seguintes:
 - O Um é de 18 a 32 Vcc em um sistema SELV/PELV.
 - Por meio de um transformador de isolamento de segurança, em conformidade com os requisitos da IEC 61588-2-6 ou norma tecnicamente equivalente.
 - Conectado diretamente ao aparelho, em conformidade com a IEC 60950, IEC 61010-1 ou padrão tecnicamente equivalente.
 - Alimentado diretamente de células ou baterias.
- Se o produto for usado como um dispositivo relacionado à segurança, uma certificação independente apropriada será necessária para atender a todos os requisitos.

1.5 Instalação de conduítes e cabos


A instalação do conduíte e do cabo deve estar em conformidade com as seguintes orientações:

- Para evitar a condensação de água no detector, instale-o com as entradas dos conduítes/cabos voltadas para baixo.
- Utilize conduítes/cabos flexíveis para a última porção conectada ao detector.
- Ao puxar os cabos através dos conduítes, verifique se eles não estão embaraçados ou tensionados. Estenda os cabos cerca de 12 pol. (30 cm) além do local do detector, para acomodar a fiação após a instalação.
- Após puxar os cabos condutores pelas canalizações, execute um teste de continuidade.


1.6 Monte o detector e a fonte ao suporte articulável

Você pode instalar o detector e a fonte de duas formas com o mesmo suporte articulável usando o acesso de montagem superior ou inferior.

Figura 1-2: Montagem do suporte articulável e detector usando o acesso de montagem inferior

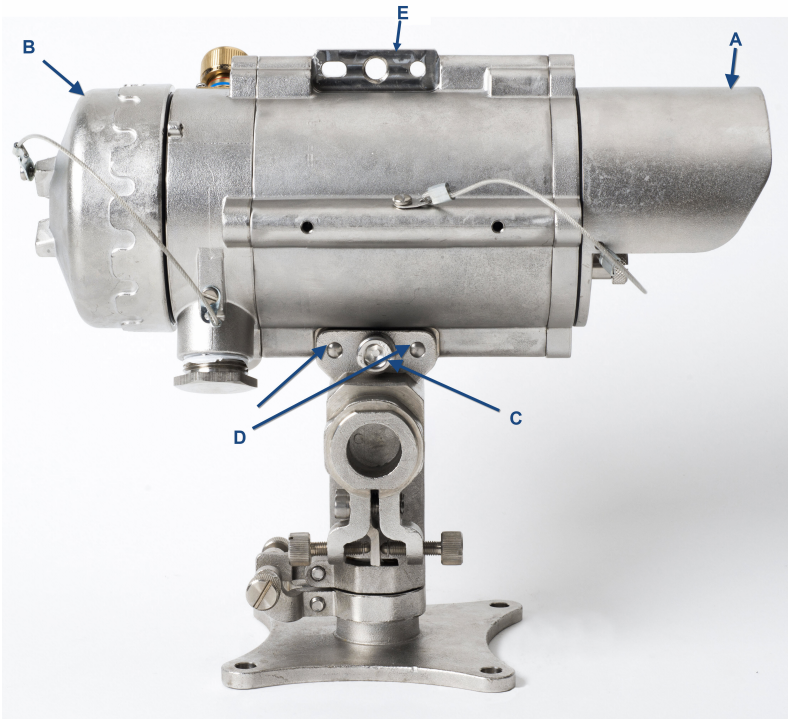


- A. *Blindagem frontal*
- B. *Tampa traseira*
- C. *Parafuso de segurança*
- D. *Pinos de localização*
- E. *Local de montagem alternativo*

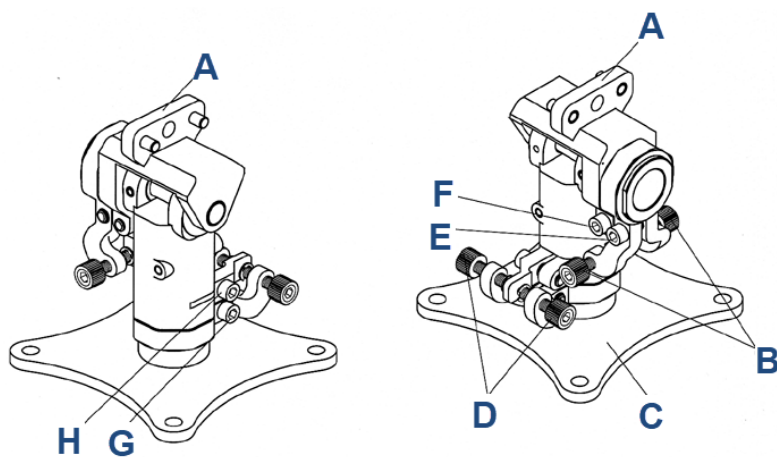Figura 1-3: Suporte articulável

- A. Placa de retenção da fonte/detector
- B. Parafuso de alinhamento fino vertical
- C. Placa de retenção do suporte articulável
- D. Parafuso de alinhamento fino horizontal
- E. Parafuso de aperto do alinhamento bruto vertical
- F. Parafuso de aperto do alinhamento fino vertical
- G. Parafuso de aperto do alinhamento bruto horizontal
- H. Parafuso de aperto do alinhamento fino horizontal

Figura 1-4: Montagem do detector e do suporte articulável usando o acesso de montagem inferior

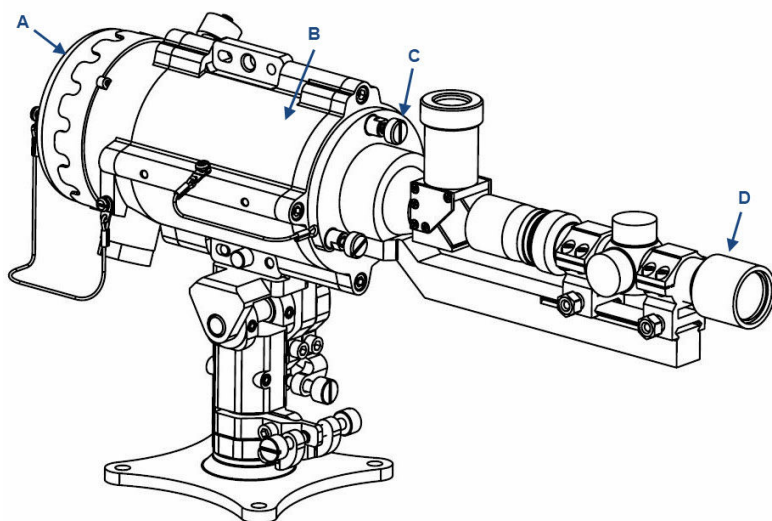

- A. Tampa traseira
- B. Detector
- C. Parafuso de aperto da ferramenta de alinhamento
- D. Ferramenta de alinhamento

Tabela 1-4: Kit de suporte articulável

| Item | Quantidade | Tipo/modelo |
|---------------------|------------|-------------|
| Suporte articulável | 1 | N/A |
| Parafuso | 1 | M10 x 1,5 |
| Arruela de pressão | 1 | N.º 10 |

Pré-requisitos

Antes de montar o suporte articulável em uma superfície estável, verifique se a linha do local está desobstruída e corresponde à distância de instalação do detector.

Procedimento

1. Coloque a placa de retenção do suporte articulável em seu local designado e prenda-a com quatro fixadores através de quatro orifícios com diâmetros de 0,3 pol. (8,5 mm).

Notice


Pule esta etapa se o suporte articulável já estiver instalado.

A remoção do detector para fins de manutenção não requer a remoção do suporte articulável.

2. Coloque o detector com suas entradas do conduíte/cabo apontando para baixo na placa de retenção do detector do suporte articulável.
3. Prenda o detector com parafusos M10 x 1,5 e com arruelas de pressão número M10.
4. Prenda o detector no suporte articulável usando a chave hexagonal número 7 para parafusos M10 x 1,5.
5. Repita as etapas [Passo 1](#) a [Passo 4](#) para instalar a fonte.

1.7 Instale a fiação do detector

Para instalar a ligação dos fios do detector:

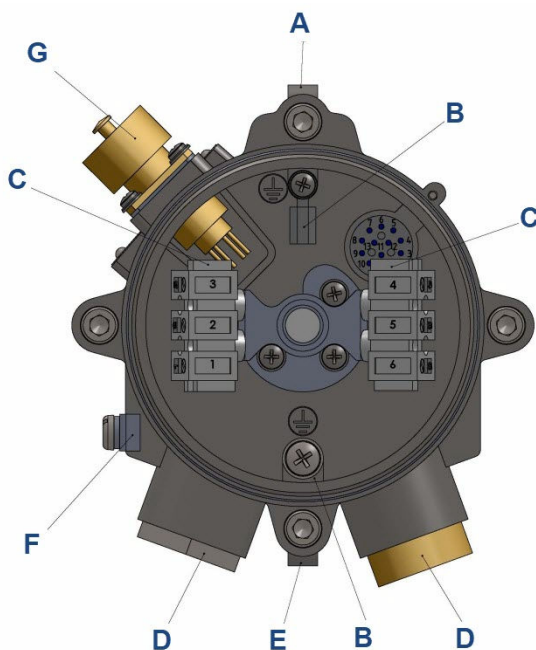Figura 1-5: Detector com cobertura removida

- A. Invólucro
- B. Conexão de terra interna
- C. Placa de terminais
- D. Conduíte de entrada
- E. Placa de retenção do detector
- F. Terminal de aterramento
- G. Conexão para comunicador de campo

Procedimento

1. Solte o parafuso de segurança e abra a tampa traseira do detector.
2. Remova o pino protetor montado na entrada do conduíte/cabo do detector.
3. Puxe os fios pela entrada do detector.
4. Use uma conexão de conduíte/prensa-cabo à prova de explosão de $\frac{3}{4}$ pol.-14 National Pipe Thread (NPT) ou M25 x 1,5 para montar o cabo/conduíte à prova de explosão no detector.
5. Conecte os fios aos terminais necessários de acordo com o diagrama de fiação.

Consulte [Configurações de ligação dos fios](#).

6. Conecte o fio de aterramento ao parafuso de aterramento fora do detector.
O detector deve ser bem aterrado na ligação à terra.
7. Coloque e prenda a tampa do detector aparafusando-a e prendendo-a com o parafuso de segurança.

1.8 Ligação dos fios dos terminais do detector

O detector tem seis terminais de fiação. [Tabela 1-5](#) descreve a função de cada terminal elétrico do detector.


Tabela 1-5: Opções de ligação dos fios

| Número do terminal | Função |
|--------------------|---------------------|
| 1 | Alimentação +24 Vcc |
| 2 | Retorno -24 Vcc |
| 3 | 0-20 mA (entrada) |
| 4 | 0-20 mA (saída) |
| 5 | RS-485 (+) |
| 6 | RS-485 (-) |

1.9 Ligação dos fios da fonte de flash

1.9.1 Instale a ligação dos fios da fonte de flash

Para instalar a ligação dos fios:

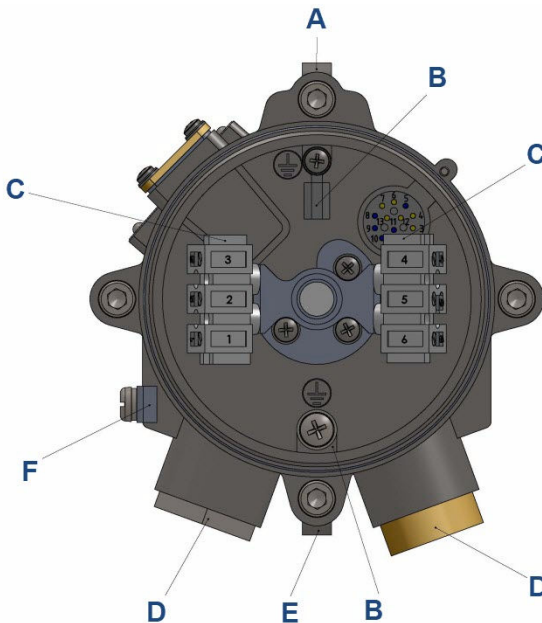Figura 1-6: Fonte com cobertura removida

- A. Invólucro
- B. Conexão de terra interna
- C. Placa de terminais
- D. Conduíte de entrada
- E. Placa de retenção do detector
- F. Terminal de aterramento

Procedimento

1. Solte o parafuso traseiro e abra a tampa traseira da fonte.
2. Remova o pino de proteção montado na entrada do conduíte/cabo da fonte; puxe os fios pela entrada da fonte.
3. Use uma conexão de conduíte/prensa-cabo à prova de explosão de $\frac{3}{4}$ pol.-14 National Pipe Thread (NPT) ou M25 x 1,5 para montar o cabo/conduíte à prova de explosão no detector.
4. Conecte os fios aos terminais necessários de acordo com o diagrama de fiação.

Consulte [Ligação dos fios dos terminais da fonte](#) e [Configurações de ligação dos fios](#).

5. Conecte o fio de aterramento ao parafuso de aterramento fora do detector.
A fonte deve ser bem aterrada na ligação à terra.
6. Coloque e prenda a tampa traseira da fonte aparafusando-a e prendendo o parafuso traseiro.

1.9.2 Ligação dos fios dos terminais da fonte

A fonte contém seis terminais de fiação.

Tabela 1-6: Opções de ligação dos fios da fonte de flash

| Número do terminal | Função |
|--------------------|----------------------|
| 1 | Alimentação + 24 Vcc |
| 2 | Retorno - 24 Vcc |
| 3 | Não usado |
| 4 | Não usado |
| 5 | RS-485 (+) |
| 6 | RS-485 (-) |

1.10 Detector de alinhamento

Use a ferramenta de alinhamento para realizar o alinhamento completo.

Alinhe o detector em dois estágios: alinhamento bruto e alinhamento fino.

A ferramenta de alinhamento inclui um periscópio que consiste em um prisma e uma ocular localizada verticalmente ao conjunto da ferramenta de alinhamento. Isso permite que você olhe para a unidade oposta perpendicularmente ao alinhamento quando o acesso pela parte traseira da unidade for impossível. Para instalações em que o acesso traseiro é possível, você não precisa instalar o periscópio. Neste caso, você pode removê-lo soltando o parafuso de fixação do periscópio.

Notice

Antes de instalar a ferramenta de alinhamento, verifique se ela e seu suporte da lente estão totalmente limpos para garantir o alinhamento adequado de acordo com a calibração de fábrica.

Não tente alterar nenhuma calibração de fábrica na ferramenta de alinhamento ou seu suporte.

Para alinhar o detector (consulte [Figura 1-3](#) e [Figura 1-4](#)):

1. Certifique-se de que o detector e a fonte de flash estão instalados corretamente. [Instalação](#) fornece instruções de instalação.

2. Remova a blindagem frontal usando os dois parafusos prisioneiros.
3. Instale o conjunto da ferramenta de alinhamento no detector/fonte frontal.
4. Fixe a ferramenta de alinhamento com parafusos de fixação.

1.10.1 Execute o alinhamento bruto

Pré-requisitos

Use uma chave de fenda Allen de ¼ pol. para todos os parafusos de alinhamento.

Procedimento

1. Afrouxe os parafusos de travamento horizontal.
2. Aponte aproximadamente a fonte horizontalmente em direção ao detector.
3. Aperte o parafuso de travamento horizontal adjacente à placa.
4. Afrouxe os parafusos de travamento vertical.

⚠ CUIDADO

Se o detector não estiver apoiado corretamente quando os parafusos de travamento forem afrouxados, ele pode cair e ser danificado.

Apoie o detector ao afrouxar os parafusos de travamento vertical.

5. Aponte aproximadamente a fonte verticalmente em direção ao detector.
6. Aperte o parafuso de travamento vertical externo.
7. Repita esse processo para o detector.

1.10.2 Execute o alinhamento fino

Consulte [Figura 1-4](#) para ver o detector com a ferramenta de alinhamento instalada.

Procedimento


1. Remova a proteção frontal e monte a ferramenta de alinhamento na frente da fonte usando os três parafusos.
A ferramenta de alinhamento é fornecida no kit de comissionamento.
2. Aponte a fonte para o detector dentro do acesso horizontal.
3. Aponte a ferramenta de alinhamento para o centro da janela frontal do detector ou fonte.

4. Aperte o parafuso de travamento horizontal externo.
5. Aponte o eixo vertical.
6. Aperte o parafuso de travamento vertical interno.
7. Certifique-se de que a cruz da ferramenta de alinhamento esteja apontando para o detector e o centro da fonte da janela.
8. Repita [Passo 2](#) a [Passo 7](#) para alinhar o detector.
9. Remova a ferramenta de alinhamento.
10. Instale a blindagem frontal.

O que Fazer Depois

Depois de concluir o alinhamento fino da fonte e do detector, você pode ligar a alimentação.

Figura 1-7: Visualização através da ferramenta de alinhamento

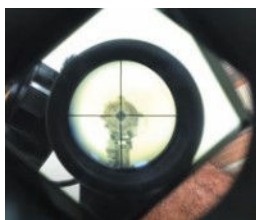

2 Funcionamento

2.1 Precauções de segurança

Depois de ligar, o detector requer atenção mínima para funcionar corretamente, mas observe o seguinte:

▲ ATENÇÃO

Siga as instruções neste documento; consulte os diagramas e especificações emitidos pelo fabricante.

▲ ATENÇÃO

Não abra o invólucro do detector/fonte enquanto a alimentação é fornecida.

▲ ATENÇÃO

Desconecte os dispositivos externos, como sistemas de extintores automáticos, antes de realizar qualquer tarefa de manutenção.

2.2 Ativação

▲ ATENÇÃO

Antes de operar ou manter o detector, siga [Precauções de segurança](#).

Procedimento

1. Certifique-se de que a fonte e o detector estejam conectados à alimentação.
2. Certifique-se de que o medidor da ligação dos fios de 4-20 mA esteja conectado ao detector.
3. Ligue o sistema de 18 a 32 Vcc.

Após sessenta segundos, o amperímetro indica 4 mA.

O que Fazer Depois

Após ligar, faça a calibração zero do sistema. Consulte [Calibração de zero](#).

2.3 Verifique o sinal

Use um comunicador de campo RS-485 ou HART® para verificar o sinal de acordo com [Tabela 2-1](#).

Figura 2-1: Indicação de diodo emissor de luz (LED) antes da calibração de zero



1. Verifique o indicador LED.
2. Use o Winhost ou HART® para verificar os parâmetros de instalação.

2.3.1 Valores de limitação de sinal

Tabela 2-1: Limites de canais de manutenção

| Canal | Distância de instalação | | |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|
| | Mínima | Média | Máxima |
| Referência | 1 V ganho 1 | 1 V ganho 2 | 1 V ganho 5 |
| Sinal | 1 V ganho 1 | 1 V ganho 2 | 1 V ganho 5 |
| Taxa | 0,6 - 1,4 | 0,6 - 1,4 | 0,6 - 1,4 |
| NQRat | 0,98 - 1,02 | | |
| Limite explosivo inferior (LEL) | 0 LEL x m | | |
| Temperatura | Até 25 °C além da temperatura ambiente | | |
| Tensão | 32 Vcc > V > 18 Vcc | | |

Nota


As informações de instalação referem-se à distância de instalação.

Mínima A distância mínima, conforme definido de acordo com o número do modelo.

Média Metade da distância máxima, conforme definido de acordo com o número do modelo.

Máxima A distância máxima, conforme definido de acordo com o número do modelo.

Figura 2-2: Limites de canais de manutenção

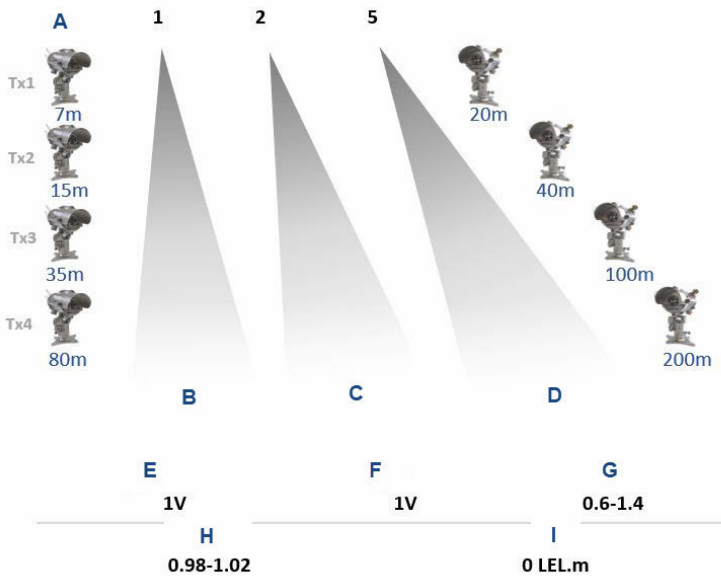

- A. Ganho máximo
- B. Faixa mínima
- C. Faixa mediana
- D. Faixa máxima
- E. Referência mínima
- F. Sinal mínimo
- G. Taxa
- H. Taxa de NQ
- I. LEL

2.4 Calibração de zero

Pré-requisitos

Calibrar zero após qualquer um dos seguintes:

- Instalação
- Realinhamento

- Limpeza da janela
- Qualquer mudança no detector ou na posição da fonte

⚠ ATENÇÃO

Calibrar zero apenas quando:

- Nenhum gás inflamável estiver presente.
- Existir um caminho claro entre a fonte e o detector.
- As condições climáticas estiverem limpas.

Antes da calibração de zero, alinhe o detector com precisão.

Figura 2-3: Calibração de zero com um comunicador portátil



Figura 2-4: Telas mostradas durante a calibração de zero com o software WinHost®

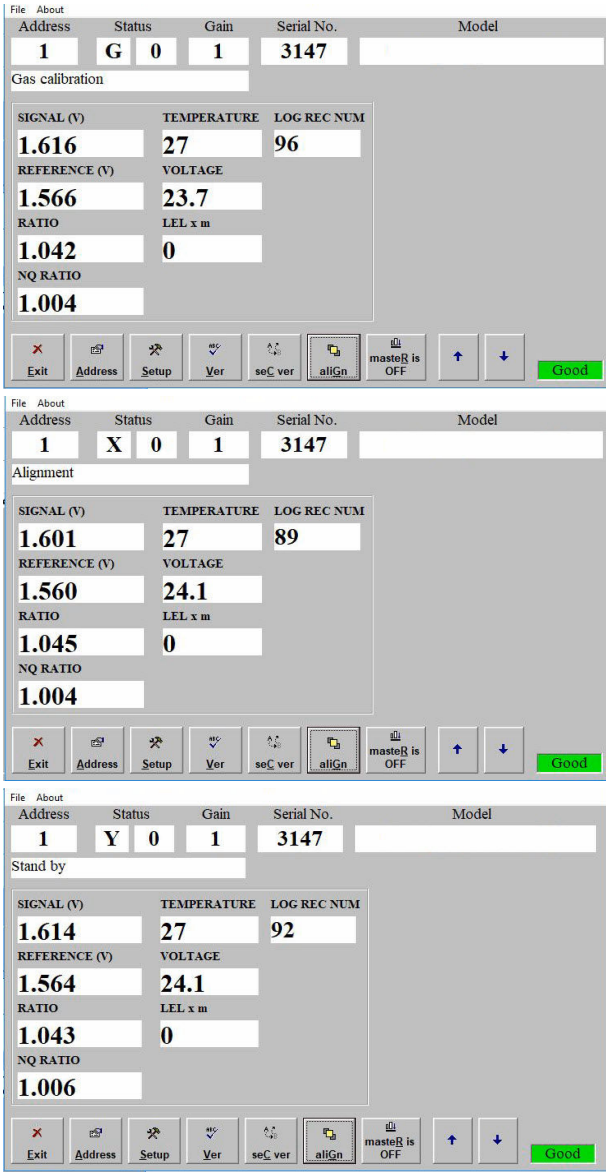
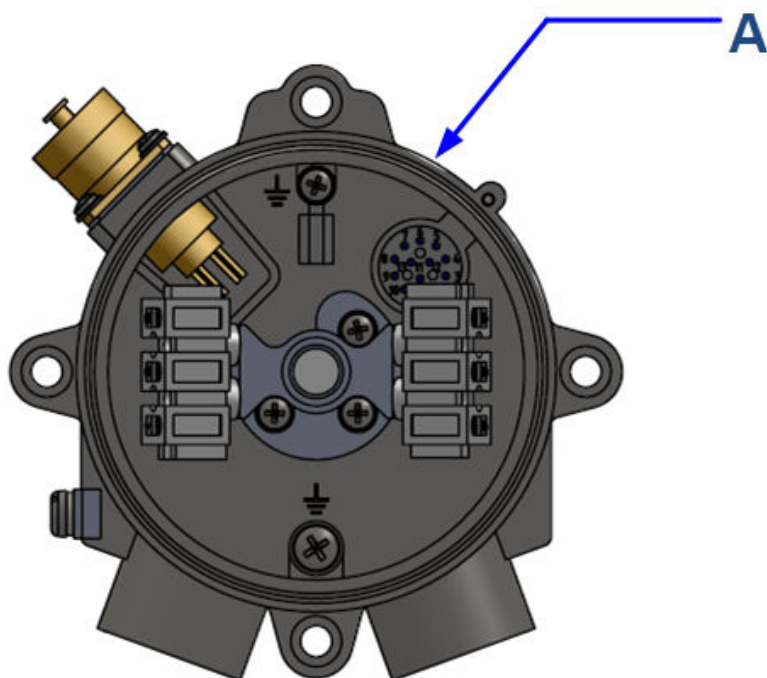


Figura 2-5: Seletor de modo magnético

A. Ímã

Para alternar a partir de cada posição (**Passo 1** a **Passo 3**), utilize o Winhost®, HART®, ou RS-485 ou mova o seletor de modo magnético acima da chave magnética (consulte [Figura 2-5](#)).

Procedimento

1. Alternar do modo normal para o modo de alinhamento.
2. Alternar do modo de alinhamento para o modo de espera.
3. Alternar do modo de espera para calibração de zero.
A saída de 0-20 mA agora deve estar em 1 mA.
4. Aguarde até sessenta segundos até que ele alterne para o modo normal.
A leitura do detector agora está definida como normal. A saída de 0-20 mA agora deve indicar 4 mA.

O que Fazer Depois

Assim que a calibração de zero estiver concluída, consulte [Valores de limitação de sinal](#) para verificar os parâmetros de instalação.

2.5 Use filtros de verificação para validar a configuração

Procedimento

1. Posicione o filtro de verificação de nível de advertência no detector, conforme mostrado.

Os filtros de verificação são fornecidos no kit de comissionamento.

Figura 2-6: Detector com filtro de verificação instalado



2. Verifique se a leitura do detector está dentro da faixa especificada no certificado de teste de aceitação de fábrica (FAT).
3. Repita [Passo 1](#) e [Passo 2](#) com o filtro de alarme.
4. Remova todos os filtros e aguarde 30 a 60 segundos. Em seguida, verifique se o detector retorna ao status Normal (o diodo emissor de luz [LED] pisca em verde e a saída é de 4 mA).

3 Certificações de produtos

O trajeto aberto Rosemount 935 é aprovado para as seguintes certificações:

- ATEX, IECEx
- FM/FMC
- SIL-2
- Teste funcional de acordo com FM6325 e EN60079-20-4

3.1 ATEX e IECEx

O Rosemount 935 é aprovado de acordo com:

Ex II 2(2) G D

Ex db eb ib [ib Gb] IIB+H₂ T4 Gb

Ex tb [ib Db] IIIC T135 °C Db

Ta = -55 °C a +65 °C

3.2 FM/FMC

O Rosemount 935 é aprovado como à prova de explosão FM/FMC de acordo com:

- Classe I, Div. 1 Grupos B, C e D, T6 -50 °C ≤ T_a ≤ 65 °C
- À prova de poeira-ignição - Classes II/III, Div. 1, Grupos E, F e G
- Proteção contra infiltração - IP66 e IP68, NEMA® 250 Tipo 6P

3.3 SIL-2

O Rosemount 935 é aprovado pela TUV para os requisitos SIL-2 de acordo com IEC61508.

A condição de alerta de acordo com o SIL-2 podem ser implementada por sinal de alerta via laço de corrente de 0-20 mA.

Para obter mais detalhes e orientações sobre configuração, instalação, operação e manutenção, consulte os recursos SIL-2 e número de relatório TUV 968/EZ619.00/13.


3.4 Aprovação funcional

O Rosemount 935 foi aprovado funcionalmente de acordo com FM6325.


O Rosemount 935 foi testado funcionalmente para FM de acordo com EN60079-29-4.

A Configurações de ligação dos fios

Figura A-1: Terminal da fiação do detector

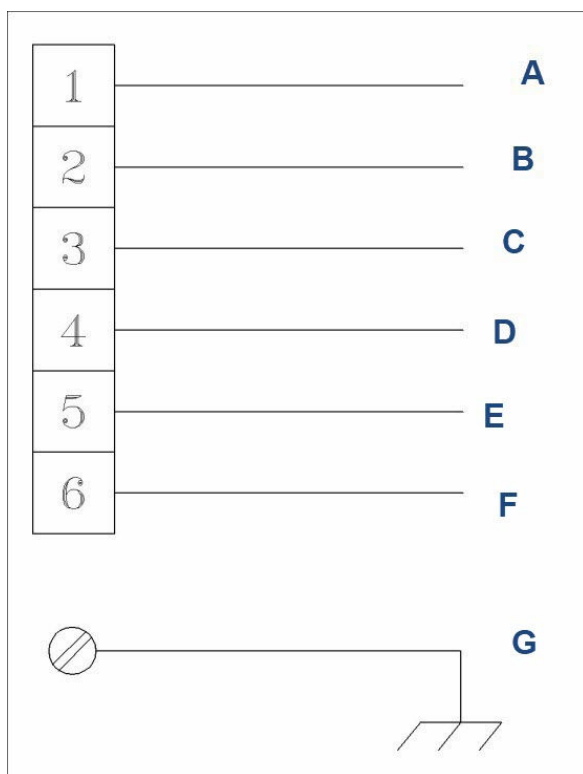


- A. Energia (+)
18 a 32 Vcc
- B. Retorno (-)
- C. 0-20 mA (entrada)
- D. 0-20 mA (saída)
- E. RS-485 (+)
- F. RS-485 (-)
- G. Aterramento

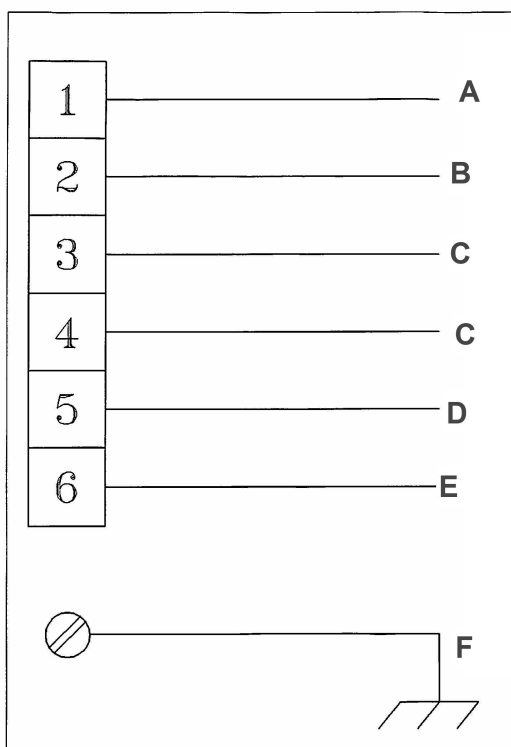Figura A-2: Terminal da fiação da fonte


- A. Energia (+)
18 a 32 V_{CC}
- B. Retorno (-)
- C. Não usado
- D. RS-485 (+)
- E. RS-485 (-)
- F. Aterramento

Figura A-3: Carga de corrente de 0-20 mA com cabo 4

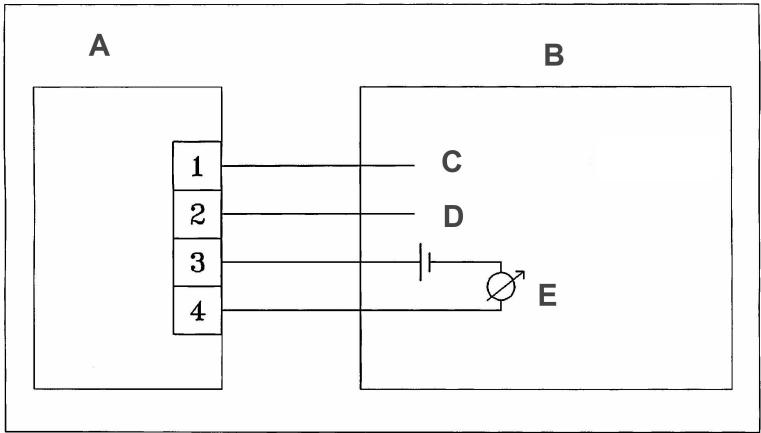


- A. Detector
- B. Controlador
- C. Energia de entrada: 18-32 Vcc
- D. Retorno
- E. Medidor 0-20 mA

Figura A-4: Carga de corrente sem isolamento de 0-20 mA com cabo 3

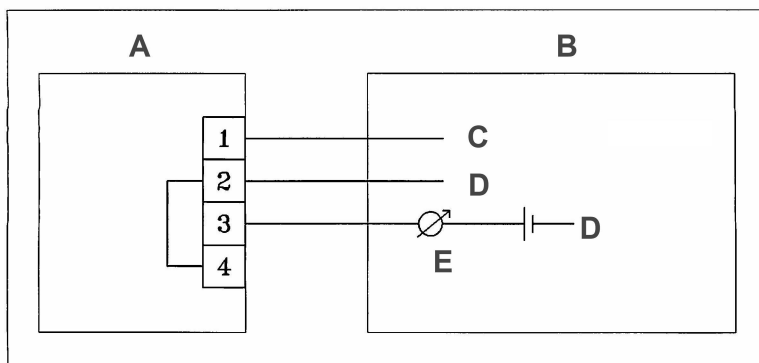

- A. Detector
- B. Controlador
- C. Energia de entrada: 18-32 Vcc
- D. Retorno
- E. Medidor 0-20 mA

Figura A-5: Fonte de 0-20 mA com cabo 3

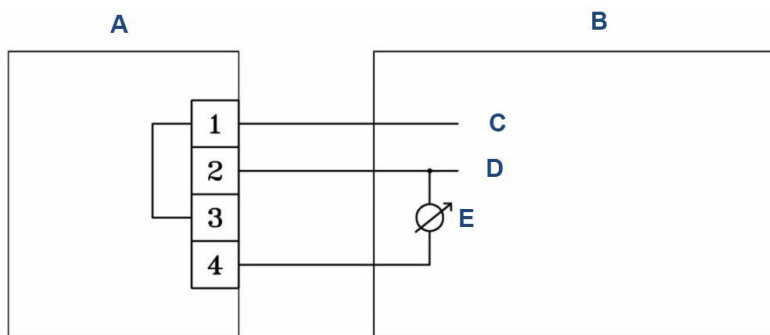

- A. Detector
- B. Controlador
- C. Energia de entrada: 18-32 Vcc
- D. Retorno
- E. Medidor 0-20 mA


A.1 Rede de comunicação RS-485

Usando o recurso de rede RS-485 do detector Rosemount 935 e software adicional, é possível conectar até 32 detectores em um sistema endereçável com apenas quatro fios (dois para alimentação e dois para comunicação).

Ao usar repetidores, o número de detectores pode ser muito maior (32 detectores para cada repetidor), somando até 247 nos quatro fios. Ao usar a rede RS-485, é possível ler o status do detector (Falha, Aviso e Alarme).

Para mais detalhes, consulte a Emerson.

Figura A-6: Rede RS-485 para opção de fiação 3

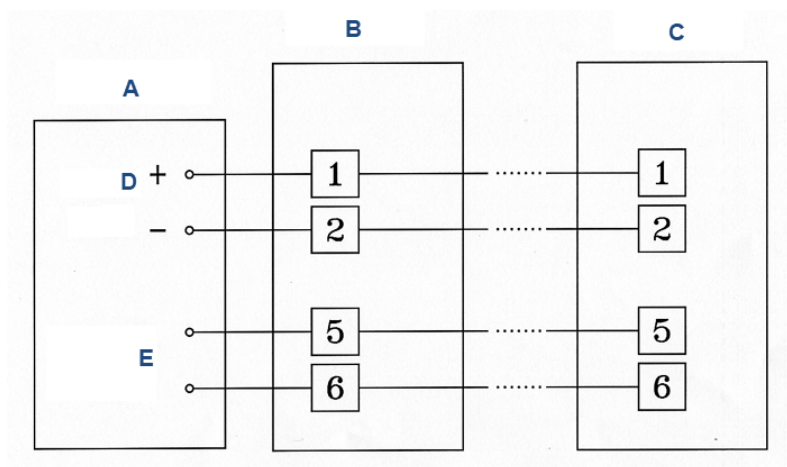

- A. Controlador
- B. Primeiro detector
- C. Último detector
- D. Fonte de alimentação
- E. Entrada RS-485 do computador

B Declaração de conformidade

ROSEMOUNT™

EU_R421K

Declaração de conformidade da UE

Nós, na Rosemount Inc., 6021 Innovation Blvd, Shakopee, MN 55379, Estados Unidos, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto listado abaixo está em conformidade com o Certificado de Exame de Tipo EC e com as seguintes diretivas por aplicação dos padrões listados:

Detector de gás combustível de trajeto aberto 935

| | |
|--|--|
| N.º da batelada: | <N.º da batelada> |
| N.º do modelo: | <N.º do modelo> |
| SIRA 16ATEX1224X | |
| | Ex II 2 (2) G D Ex db eb ib [ib Gb] IIB + H2 T4 Gb Ex tb IIIC T135 °C Db Ta = -55 °C a +65 °C |
| Emitido pelo órgão notificado: | CSA Group Netherlands B.V. Utrechtseweg 310 (B42), 6812AR ARNHEM, Holanda 2813 |
| Vigilância de qualidade Produção de garantia por: | SGS FIMKO OY, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 Helsinque, Finlândia 0598 |

| Disposições da diretiva | | Número e data de emissão da norma |
|-------------------------|---------------|---|
| 2014/34/EU | Diretiva ATEX | EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-1:2014, EN 60079-7:2015, EN 60079-28:2015, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 |
| 2014/30/EU | Diretiva EMC | EN 50270: 2015 EN 61000-6-3:2006+AMD1:2010 |
| 2011/65/EU | Diretiva RoHS | EN50581:2012 |

Aprovado por



Data:

8 de janeiro de 2021



Guia de início rápido:
00825-0122-4035, Rev. AA
Abril 2021

Para obter mais informações: www.emerson.com

©2021 Emerson. Todos os direitos reservados.

Os Termos e Condições de Venda da Emerson estão disponíveis sob encomenda. O logotipo da Emerson é uma marca comercial e uma marca de serviço da Emerson Electric Co.

Rosemount é uma marca de uma das famílias das empresas Emerson. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

ROSEMOUNT™


EMERSON®