

Vodič za brzi početak rada  
00825-0225-4591, Rev BA  
Studeni 2019

# Mjerni pretvornik Rosemount™ 2051HT za higijenske uvjete

s protokolom FOUNDATION™ Fieldbus



ROSEMOUNT™

EMERSON™

---

## Sadržaj

O ovom vodiču.....	3
Spremnost sustava.....	6
Ugradnja mjernog pretvornika.....	7
Potvrde proizvoda.....	25

# 1 O ovom vodiču

## 1.1 Sigurnosne poruke

U ovom se vodiču navode osnovne smjernice za mjerni pretvornik Rosemount 2051HT. Ne sadrži upute za konfiguraciju, dijagnostiku, odrižavanje, servisiranje, rješavanje problema i ugradnju uređaja s otpornosti na eksplozije i vatru ili samosigurnu ugradnju (I.S.).

### Pozor

Proizvodi opisani u ovom dokumentu NISU namijenjeni za primjenu u nuklearnim uvjetima. Uporaba proizvoda koji nisu namijenjeni za nuklearne uvjete za primjene koje zahtijevaju proizvode ili opremu za nuklearne uvjete može uzrokovati neprecizna očitavanja. Za informacije o proizvodima društva Rosemount kvalificiranim za nuklearne uvjete obratite se prodajnom predstavniku društva Emerson.

---

## ▲ UPOZORENJE

**Eksplozije mogu izazvati smrt ili ozbiljne ozljede.**

Instalacija ovog mjernog pretvornika u eksplozivnom okruženju mora biti u skladu s odgovarajućim lokalnim, nacionalnim i međunarodnim normama, zakonima i iskustvima potvrđenima u praksi. U dijelu s odobrenjima u ovom priručniku potražite ograničenja povezana sa sigurnom

- Prije povezivanja terenskog komunikatora u eksplozivnoj atmosferi provjerite jesu li instrumenti u petlji ugrađeni u skladu sa zahtjevima samosigurne ugradnje ili praksama nezapaljivog terenskog ožičenja.
- U slučaju protueksplozijskih/vatrootpornih ugradnji nemojte uklanjati poklopce mjernog pretvornika kada je jedinica pod napajanjem.

**Propuštanja procesnih tekućina mogu za posljedicu imati ozljedu ili smrt.**

- Prije puštanja tlaka u sustav instalirajte i pritegnite procesne priključke.
- Nemojte pokušavati otpustiti ili ukloniti vijke s prirubnicom dok mjerni pretvornik radi.

**Strujni udar može dovesti do smrti ili teške ozljede.**

- Izbjegavajte kontakt s vodovima i priključcima. Visoki napon koji može biti prisutan na vodovima može izazvati strujni udar.
- Prije povezivanja ručnog komunikatora u eksplozivnoj atmosferi provjerite jesu li instrumenti u petlji instalirani u skladu s praksama samosigurnog ili nezapaljivog terenskog ožičenja.
- U slučaju protueksplozijskih/vatrootpornih ugradnji nemojte uklanjati poklopce mjernog pretvornika kada je jedinica pod napajanjem.

**Propuštanja procesnih tekućina mogu za posljedicu imati ozljedu ili smrt.**

- Prije puštanja tlaka u sustav instalirajte i pritegnite procesne priključke.

### Fizički pristup

- Neovlašteno osoblje može prouzročiti značajno oštećenje i/ili pogrešnu konfiguraciju opreme krajnjih korisnika. To može biti namjerno ili slučajno, no potrebno je zaštитiti se.
- Fizička sigurnost važan je dio bilo kakvog sigurnosnog programa i od temeljne je važnosti za zaštitu vašeg sustava. Ograničite fizički pristup neovlaštenom osoblju kako biste zaštitali imovinu krajnjih korisnika. To vrijedi za sve sustave unutar objekta.

## ⚠ UPOZORENJE

**Uporaba zamjenske opreme ili rezervnih dijelova koje nije odobrilo društvo Emerson može umanjiti sposobnost rasterećenja tlaka mjernog pretvornika i učiniti instrument opasnim.**

- Upotrebljavajte samo one vijke koje društvo Emerson isporučuje ili prodaje kao rezervne dijelove.

**Nepravilna montaža cjevovoda na tradicionalnu prirubnicu može dovesti do oštećenja modula senzora.**

Za sigurnu montažu cjevovoda na tradicionalnu prirubnicu vijci moraju probiti stražnju stranu mreže prirubnice (tj. otvora za vijke), ali ne smiju dodirivati kućište modula senzora.

---

## 2 Spremnost sustava

### 2.1 Potvrda uporabe odgovarajućeg upravljačkog programa uređaja

- Provjerite je li na sustave instalirana najnovija verzija upravljačkog programa (DD/DTM™) radi odgovarajuće komunikacije.
- Preuzmite najnoviji upravljački program uređaja na stranici [Emerson.com](http://Emerson.com) ili [FieldCommGroup.org](http://FieldCommGroup.org)

#### 2.1.1 Verzije i upravljački programi uređaja

**Tablica 2-1** pruža informacije koje su potrebne kako bi se osiguralo da imate ispravan upravljački program i dokumentaciju za svoj uređaj.

**Tablica 2-1: Revizije i datoteke za uređaj FOUNDATION Fieldbus**


Verzija uređaja <sup>(1)</sup>	Domaćin	Upravljački program uređaja (DD) <sup>(2)</sup>	Možete ga dobiti na	Upravljački program uređaja (DTM)	Broj dokumenta priručnika
2	Sve	DD4: DD Ver 1	<a href="http://FieldCommGroup.org">FieldCommGroup.org</a>	<a href="http://Emerson.com">Emerson.com</a>	Referentni priručnik za Mjerni pretvornik Rosemount 2051 ili noviji
	Sve	DD5: DD Ver 1	<a href="http://FieldCommGroup.org">FieldCommGroup.org</a>		
	Društvo Emerson	AMS upravitelj uređaja V 10.5 ili novije: DD Ver 2	<a href="http://Emerson.com">Emerson.com</a>		
	Društvo Emerson	AMS upravitelj uređaja V 8 do 10.5: DD Ver 1	<a href="http://Emerson.com">Emerson.com</a>		
	Društvo Emerson	Terenski komunikator: DD Ver 2	Pomoćni program za jednostavnu nadogradnju		

(1) Verzije uređaja FOUNDATION Fieldbus mogu se pročitati pomoću alata za konfiguraciju kompatibilnog s uređajem FOUNDATION Fieldbus.

(2) Nazivi datoteka upravljačkog programa uređaja koriste verzije uređaja i DD verzije. Za pristup funkcionalnosti, ispravan upravljački program mora biti instaliran na vaše domaćine kontrole i upravljanja sredstvima, kao i na konfiguracijske alete.

## 3 Ugradnja mjernog pretvornika

**Slika 3-1: Instalacijski dijagram**

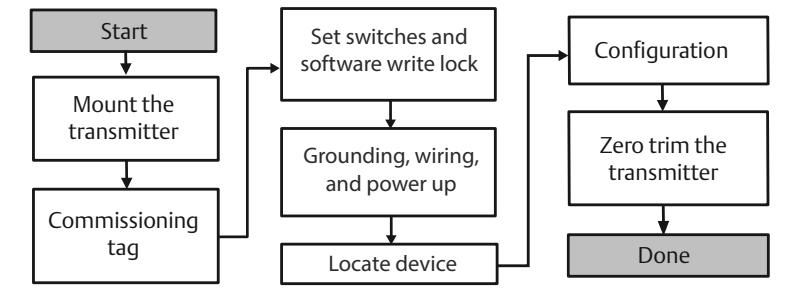

### 3.1 Montiranje pretvornika

Prilagodite mjerni pretvornik na željeni smjer prije montiranja. Mjerni pretvornik ne smije biti fiksno montiran ili stegnut kada se mijenja usmjerenje pretvornika.

#### 3.1.1 Usmjerenje ulaza voda

Tijekom ugradnje mjernog pretvornika Rosemount 2051HT preporučuje se ugradnja na način da je ulaz voda okrenut prema dolje prema tlu da bi se postigla maksimalna sposobnost otjecanja tijekom čišćenja.

#### 3.1.2 Hermetička brtva za kućište

PTFE vrpca ili pasta za brtvljenje na muškom navoju provodnika obavezni su da bi se provodnik hermetički zatvorio od vode/prашine i da bi se zadovoljili zahtjevi norme NEMA® tip 4X, IP66, IP68 i IP69K. Ako je potrebna ocjena zaštite od prodora, obratite se tvornici.

Za navoje M20 ugradite provodne čepove do kraja navoja ili dok ne osjetite mehanički otpor.

#### Bilješka

Oznaka IP69K dostupna je samo na jedinicama s kućištem od nehrđajućeg čelika (SST) i šifrom opcije V9 u nizu modela.

#### Bilješka


Za aluminijkska kućišta naručena uz uvodnice M20, isporučeni mjerni pretvornici sadržavat će NPT navoje ugrađene u kućište, a navojni adapteri od NPT do M20 bit će u paketu. Pri ugradnji navognog adaptera u obzir treba uzeti napomene o prethodno navedenim hermetičkim brtvama.

### 3.1.3 Smjer linijskog mjernog pretvornika

Donji tlačni priključak (atmosferski) na linijskom mjernom pretvorniku nalazi se na vratu pretvornika sa zaštićenim mjernim ventilom (vidi [Slika 3-2](#)).

Na ventilacijskom putu ne smije biti prepreka, uključujući uz ostalo boju, prašinu i viskozne tekućine, pa pretvornik montirajte tako da se omogući pražnjenje procesa. Prilikom preporučene ugradnje ulaz voda okrenut je prema tlu tako da je priključak mjernog ventila paralelan s tlom.

**Slika 3-2: Donji tlačni priključak linijskog zaštićenog mjernog ventila**

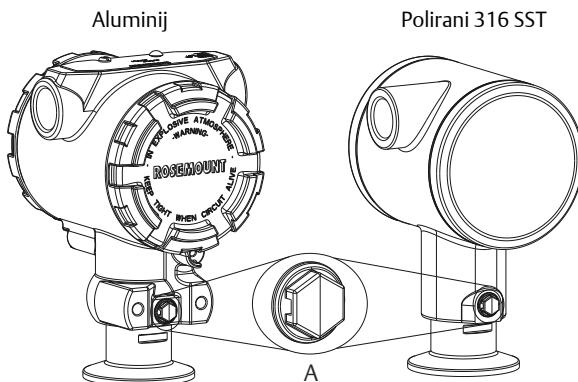

A. *Donji tlačni priključak (atmosferski)*

### 3.1.4 Stezanje

Pri ugradnji stezaljke pridržavajte se preporučenog momenta sile koji je odredio proizvođač brtve.

#### Bilješka

Da bi se održao učinak, moment sile za spojnicu 1,5. Priključak s tri stezaljke® iznad 50 inč-funti ne preporučuje se uz tlak ispod 20 psi.


## 3.2 Oznaka puštanja u pogon (na papiru)

S pomoću odvojive označke koja se isporučuje uz mjerni pretvornik označite uređaje da biste znali koji se uređaj nalazi na kojem mjestu. Na oba mesta na odvojivoj označi puštanju u pogon ispunite podatke o fizičkom uređaju (polje označke PD) pa odvojite donji dio sa svakog mjernog pretvornika.

#### Bilješka

Opis uređaja učitan u glavni sustav mora biti iste verzije kao ovaj uređaj.

### Slika 3-3: Oznaka za puštanje u pogon

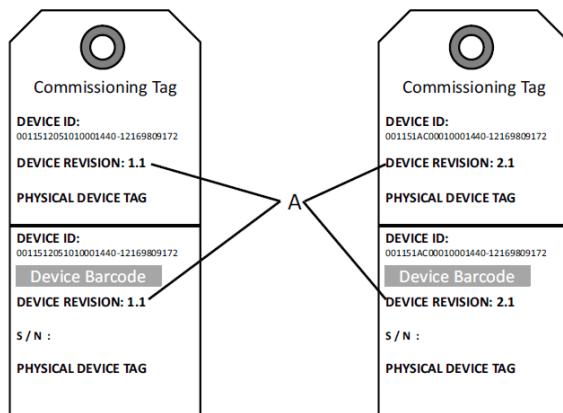

A. Revizija uređaja

#### Bilješka

Opis uređaja učitan u glavni sustav mora biti iste verzije kao ovaj uređaj. Opis uređaja može se preuzeti s web-mjesta davatelja usluge hostiranja ili s adrese [Emerson.com/Rosemount](http://Emerson.com/Rosemount) tako da u odjeljku **Brze veze** odaberete **Preuzimanje upravljačkih programa uređaja**. Možete i posjetiti web-mjesto [Fieldbus.org](http://Fieldbus.org) pa odabrati **End User Resources (Resursi za krajnjeg korisnika)**.

## 3.3 Postavljanje sigurnosnog prekidača

#### Preduvjeti

Prije instalacije postavite simulaciju i sigurnosni prekidač, kao što prikazuje [Slika 3-4](#).

- Prekidač za simulaciju omogućuje ili onemogućuje simulirana upozorenja i simulirani status AI bloka i vrijednosti. Zadani položaj prekidača simulacije je uključen.
- S pomoću sigurnosnog prekidača omogućuje se (simbol otključane brave) ili sprječava (simbol zaključane brave) konfiguracija mjerne pretvornika.
- Zadana postavka sigurnosnog prekidača je isključeno (simbol otključane brave).
- Sigurnosni prekidač može biti omogućen ili onemogućen u softveru.

Da biste promijenili konfiguraciju prekidača, slijedite postupke u nastavku:

## Postupak

1. Ako je mjerni pretvornik instaliran, osigurajte petlju i uklonite napajanje.
2. Skinite poklopac kućišta koji se nalazi na suprotnoj strani od priključka. Nemojte uklanjati poklopac instrumenta u eksplozivnim atmosferama kada je sustav pod naponom.
3. Pomaknite sigurnosni prekidač i prekidač za simulaciju u željeni položaj.
4. Ponovno spojite poklopac kućišta mjernog pretvornika; preporučujemo da poklopac zategnete tako da između poklopca i kućišta ne bude razmaka radi sukladnosti sa zahtjevima za zaštitu od eksplozija.

### 3.4 Postavljanje prekidača za simulaciju


Prekidač za simulaciju nalazi se na električkom dijelu. Koristi se sa softverom za simulaciju pretvornika za simulaciju procesnih varijabli i/ili dojava i alarma. Da bi se simulirale varijable i/ili dojave i alarmi, prekidač za simulaciju mora se prebaciti u aktivni položaj, a domaćin mora aktivirati softver. Da bi se isključila simulacija, prekidač mora biti u položaju za isključivanje ili parametar za simulaciju softvera mora biti onemogućen od strane domaćina.

---

**Slika 3-4: Električka ploča mjernog pretvornika**

Aluminij

Polirani 316 SST

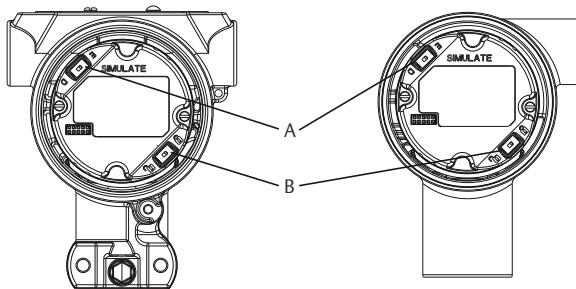

- 
- A. Prekidač za simulaciju  
B. Sigurnosni prekidač

### 3.5 Priključivanje žica i uključivanje napajanja

Koristite bakrenu žicu dovoljne veličine da napon na priključcima mjernog pretvornika ne bi pao ispod 9 V istosmjernog napona. Napon napajanja može biti promjenjiv, osobito u nenormalnim uvjetima kao što je rad uz pričuvni akumulator. U uobičajenim radnim uvjetima preporučuje se najmanje 12 V istosmjernog napona. Preporučuje se oklopljena upletena parica kabela tipa A.

Prilikom spajanja žica mjernog pretvornika učinite sljedeće:

#### Postupak

1. Da biste priključili napajanje mjernog pretvornika, povežite strujne vodove s priključcima označenima na oznaci redne stezaljke.

---

#### Bilješka

Priključci uređaja Rosemount 2051 ne razlikuju polove, što znači da prilikom priključivanja strujnih vodova na priključke pol nije bitan. Ako se u segment priključi uredaj osjetljiv na polaritet, potrebno je pridržavati se polariteta terminala. Prilikom povezivanja žica s vijčanim priključcima preporučuje se korištenje ogoljene žice s ušicom.

---

2. Provjerite jesu li vijak i podloška rednih stezaljki u potpunom kontaktu. Kada koristite metodu izravnog ožičenja, omotajte žicu u smjeru kazaljke na satu da biste bili sigurni da će ostati na mjestu prilikom zatezanja vijka priključnog bloka. Nije potrebno dodatno napajanje.

---

#### Bilješka

Uporaba pina ili priključka od žičane kopče ne preporučuje se jer se spoj tijekom vremena i uslijed vibracija može olabaviti.


---

3. Pazite na pravilno uzemljenje. Važno je kabelski plašt instrumenta;
4. kratko odrezati i izolirati tako da ne dodiruje kućište mjernog pretvornika;
5. priključiti na sljedeći plašt ako se kabel provodi kroz spojnu kutiju;
6. povezati s kvalitetnim uzemljenjem na strani napajanja.
7. Ako je potrebna tranzijentna zaštita, upute za uzemljenje potražite u odjeljku „[Uzemljenje signalnog ožičenja](#)“.
8. Plombirajte i zabrtvite priključke za vodove koji se neće koristiti.
9. Vratite poklopce mjernog pretvornika. Preporučujemo da poklopac zategnete tako da između poklopca i kućišta ne bude razmaka.
10. Poklopci se ne smiju moći skinuti ili ukloniti bez alata da bi se postigla sukladnost s važećim zahtjevima za uobičajene lokacije.


## Primjer

### Slika 3-5: Ožičenje

Aluminij

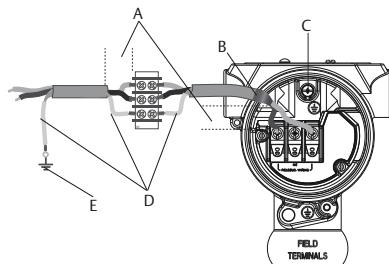

Polirani 316 SST

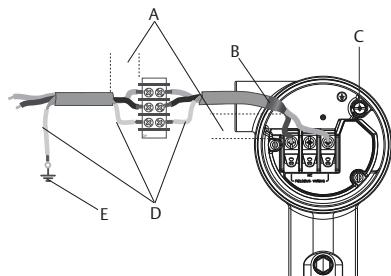

- A. Smanjite udaljenost na minimum
- B. Obrežite plašt i izolirajte
- C. Priklučak zaštitnog uzemljenja (nemojte uzemljivati kabelski plašt na mjernom pretvorniku)
- D. Izolirajte plašt
- E. Priklučite plašt natrag na uzemljenje napajanja

### 3.5.1 Uzemljenje signalnog ožičenja

Signalno ožičenje nemojte provoditi kroz vodove ili otvorene podloške zajedno sa žicama za napajanje niti u blizini teške električne opreme. Priklučci za uzemljenje nalaze se izvan elektroničkog kućišta te unutar odjeljka s priključcima. Ta se uzemljenja koriste kada su ugrađene redne stezaljke za zaštitu od tranzijenata ili radi pridržavanja lokalnih propisa.

#### Postupak

1. Skinite poklopac kućišta priključaka.
2. Priklučite paricu i uzemljenje žice kao što je prikazano na [Slika 3-5](#).
  - a) Obrežite kabelski plašt da bude što kraći i izolirajte ga da ne dodiruje kućište pretvornika.

#### Bilješka

NEMOJTE uzemljivati kabelski plašt na mjernom pretvorniku; ako kabelski plašt dodirne kućište mjernog pretvornika, to može stvoriti petlje uzemljenja i ometati komunikaciju.

3. Spojite štitove kabela na uzemljenje napajanja na kontinuirani način.

- a) Plašteve kabela za cijeli segment priključite u jedno dobro uzemljenje na napajanju.

---

**Bilješka**

Nepравилно уземљење најчешћи је узрок слабе комуникације сегмента.

---

4. Vratite poklopac kućišta. Preporučujemo da poklopac zategnete tako da između poklopca i kućišta ne bude razmaka.
  - a) Poklopci se ne smiju moći skinuti ili ukloniti bez alata da bi se postigla sukladnost s важеćим заhtjevima za uobičajene lokacije.
5. Plombirajte i zabrtvite priključke za vodove koji se neće koristiti.

---

**Bilješka**

Kućište od poliranog nehrđajućeg čelika 316 SST pretvornika Rosemount 2051HT nudi само priključke за уземљење unutar одјељка s priključcima.

---

### 3.5.2 Napajanje

Za rad i potpuno funkcioniranje mjernog pretvornika potreban je istosmjerni napon od 9 do 32 V (od 9 do 30 Vdc za samosigurnost).

### 3.5.3 Stabilizator napona

Segmentu Fieldbus potreban je stabilizator napona da bi izolirao, filter napajanja te odvojio segment od drugih segmenata priključenih na isto napajanje.

### 3.5.4 Uzemljenje

Signalno ozičenje segmenta Fieldbus ne može se uzemljiti. Uzemljenjem neke od signalnih žica isključit će se cijeli segment Fieldbus.

### 3.5.5 Uzemljenje oklopljene žice

Za tehnike uzemljenja oklopljene žice obično je potrebna jedna točka uzemljenja za oklopljenu žicu da bi se izbjeglo stvaranje petlje uzemljenja i tako segment fieldbus zaštito od šumova. Plašteve kabela za cijeli segment priključite u jedno dobro uzemljenje na napajanju.

### 3.5.6 Završetak signala

Na početak i kraj svakog segmenta Fieldbus potrebno je instalirati završni sklop.

### 3.5.7 Lociranje uređaja

Uređaje često instaliraju, konfiguriraju i puštaju u rad različite osobe tijekom vremena. Sposobnost „Locate Device” (Lociraj uređaj) koristi LCD zaslon (kada je instaliran) kako bi se pomoglo osoblju da pronađe željeni uređaj.

Sa zaslona uređaja Overview (Pregled) odaberite gumb Locate Device (Lociraj uređaj). To će pokrenuti metodu, koja omogućuje korisniku prikaz poruke „Find me” (Pronađi me) poruku ili unesite prilagođenu poruku za prikaz na LCD zaslonu uređaja. Kad korisnik izlazi iz metoda „Locate Device” (Lociraj uređaj), LCD zaslon uređaja automatski se vraća u normalan rad.

---

**Bilješka**

Neki domaćini ne podržavaju „Locate Device” (Lociraj uređaj) u DD-u.

---

## 3.6 Konfiguracija

Svako glavno računalo ili alat za konfiguraciju sabirnice Foundation na različiti način prikazuje i izvršava konfiguracije. Neki za dosljednu konfiguraciju i prikaz podataka na različitim platformama koriste opise uređaja (DD) ili DD metode. Glavno računalo ili alat za konfiguraciju ne moraju podržavati te značajke. Pomoću sljedećih primjera blokova možete izvršiti osnovnu konfiguraciju mjernog pretvornika. Naprednije konfiguracije potražite u [Referentnom priručniku](#) za Rosemount 2051.

---


**Bilješka**

Korisnici sustava DeltaV™ trebali bi za blokove resursa i pretvarača koristiti DeltaV Explorer, a za blokove funkcija Control Studio.


---

### 3.6.1 Konfiguriranje AI bloka

Ako vaš konfiguracijski alat podržava Dashboard DD-ove ili DTM-ove možete koristiti vođenje upute za postavljanje ili ručno postavljanje. Ako vaš konfiguracijski alat ne podržava Dashboard DD-ove ili DTM-ove, koristite ručno postavljanje. Navigacijske upute za svaki korak navedene su u nastavku. Osim toga, ekrani koji se koriste za svaki korak prikazani su u [Verzije i upravljački programi uređaja](#).

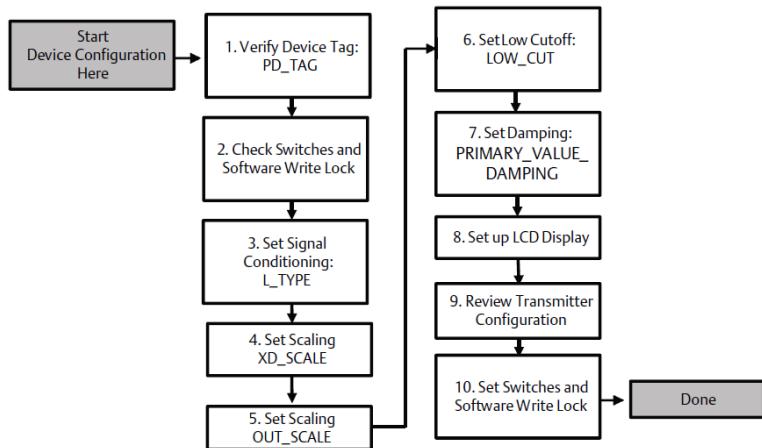**Slika 3-6: Konfiguracijski dijagram**

### Slika 3-7: Osnovna konfiguracija izbornika

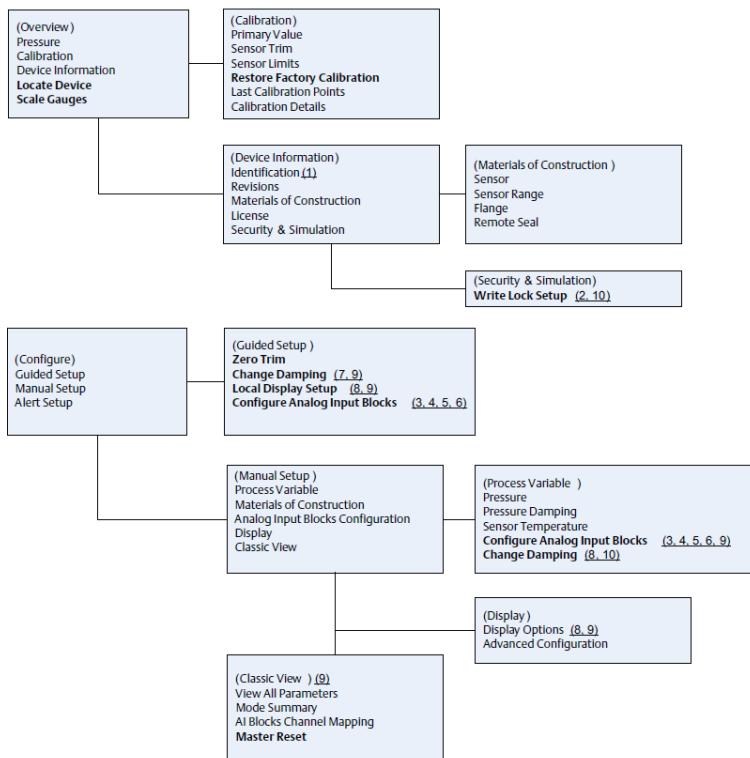

**Standardni tekst:** Dostupne navigacijske opcije

**Tekst u zagradama:** Naziv opcije koja se koristi u nadređenom izborniku

**Podebljani tekst:** Automatizirani načini

**Podcrtani tekst:** Brojevi konfiguracijskih zadataka iz konfiguracijskog dijagrama

### 3.6.2 Prije nego što započnete

Proučite [Slika 3-6](#) za grafički prikaz postupka korak po korak za osnovnu konfiguraciju uređaja. Prije početka konfiguracije možda ćete morati provjeriti oznaku uređaja ili deaktivirati hardverske, odnosno softverske zaštite za pisanje na pretvorniku. Da biste to učinili izvršite ovaj zadatak. U suprotnom dođite na [Konfiguracija AI bloka](#).

## Postupak

1. Da biste provjerili oznaku uređaja:
  - a) Navigacija: iz preglednog zaslona, odaberite **Device Information (informacije uređaja)** za provjeru oznake uređaja.
2. Provjera prekidača (pogledajte [Slika 3-4](#)):
  - a) Potvrdite da je prekidač za zaključavanje pisanja u otključanom položaju ako je prekidač softverski omogućen.
3. Da biste onemogućili softversko zaključavanje pisanja:
  - a) Navigacija: iz zaslona *Overview (Pregled)*, odaberite **Device Information (Informacije uređaja)** i zatim odaberite karticu **Security and Simulation (Sigurnost i simulacija)**.
  - b) Izvedite „Write Lock Setup” (Postavljanje blokade zapisivanja) da biste onemogućili softversku blokadu zapisivanja.
  - c) Postavite kontrolnu petlju na „Manual” (Ručno) prije početka [Konfiguracija AI bloka](#).

---

### Bilješka

Prije početka konfiguracije analognog ulaznog bloka postavite kontrolnu petlju na „Manual” (Ručno).

---

### 3.6.3 Konfiguracija AI bloka

## Postupak

1. Za korištenje vođenog postavljanja:
  - a) Dođite na *Configure (Konfiguriraj) > Guided Setup (Vođeno postavljanje)*.
  - b) Odaberite **AI Block Unit Setup (Postavljanje analognog ulaznog bloka)**.

---

### Bilješka

Vođeno postavljanje automatski će proći kroz svaki korak u pravilnom redoslijedu.

---

### Bilješka

Radi praktičnosti AI Blok 1 prethodno je povezan s primarnom varijablom pretvornika i treba ga koristiti za ovu svrhu. AI Blok 2 prethodno je povezan s temperaturom senzora pretvornika.

---

- Kanal 1 je primarna varijabla.
- Kanal 2 je temperatura senzora.

**Bilješka**

Korak 3 do koraka 6 provode se jednom prema metodi korak po korak pod vođenim postavkama ili na jednom zaslonu pomoću ručnog postavljanja.

**Bilješka**

Ako je odabran L\_TYPE u koraku 3 „Direct” (Izravno), korak 4, korak 5 i korak 6 nisu potrebni. Ako je odabrani L\_TYPE „Indirect” (Neizravno), korak 6 nije potreban. Ako se koristi vođeno postavljanje, nepotrebni koraci će se automatski preskočiti.

---

2. Za korištenje ručnih uputa za postavljanje:

- a) Dođite na *Configure (Konfiguriraj) > Manual Setup (Ručno postavljanje) > Process Variable (Varijable procesa)*.
- b) Odaberite **AI Block Unit Setup (Postavljanje analognog ulaznog bloka)**.
- c) Postavite AI Blok u način rada „Out of Service” (Izvan funkcije).

**Bilješka**

Tijekom ručnog postavljanja izvedite korake u redoslijedu opisanom u [Konfiguriranje AI bloka](#).

**Bilješka**

Radi praktičnosti AI Blok 1 prethodno je povezan s primarnom varijablom pretvornika i treba ga koristiti za ovu svrhu. AI Blok 2 prethodno je povezan s temperaturom senzora pretvornika.

- Kanal 1 je primarna varijabla.
- Kanal 2 je temperatura senzora.

**Bilješka**

Korak 4 kroz korak 7 provode se jednom prema metodi korak po korak pod vođenim postavkama ili na jednom zaslonu pomoću ručnog postavljanja.

**Bilješka**

Ako je odabran L\_TYPE u koraku 3 is „Direct” (Izravno), korak 4, korak 5 i korak 6 nosi potrebni. Ako je odabrani L\_TYPE „Indirect” (Neizravno), korak 6 nije potreban. Ako se koristi vođeno postavljanje, nepotrebni koraci će se automatski preskočiti.

---

3. Da biste odabrali kondicioniranje signala „L\_TYPE” s padajućeg izbornika:

- a) Odaberite **L\_TYPE: „Direct” (Izravno)** za mjerjenje tlaka korištenjem zadanih jedinica uređaja.

- b) Odaberite L\_TYPE: „Indirect” (Neizravno) za ostale jedinice pritiska ili razine.
  - c) Odaberite L\_TYPE: „Indirect Square Root” (Neizravni kvadratni korijen) za jedinice protoka.
4. Za postavljanje „XD\_SCALE” na 0 % i 100 % točaka (raspon pretvornika):
- a) Odaberite XD\_SCALE\_UNITS s padajućeg izbornika.
  - b) Unesite točku XD\_SCALE 0 %. Ovo može biti povišeno ili potisnuto za aplikacije razine.
  - c) Unesite točku XD\_SCALE 100 %. Ovo može biti povišeno ili potisnuto za aplikacije razine.
  - d) Ako je odabrani L\_TYPE „Direct” (Izravno), Al blok može se postaviti u način rada AUTO da se uređaj vrati u funkciju. Vođeno postavljanje izvršava ovo automatski.
5. Ako je L\_TYPE „Indirect” (Neizravno) ili „Indirect Square Root” (Neizravni kvadratni korijen), postavite „OUT\_SCALE” za promjenu inženjerskih jedinica.
- a) Odaberite OUT\_SCALE\_UNITS s padajućeg izbornika.
  - b) Postavite vrijednost OUT\_SCALE low. Ovo može biti povišeno ili potisnuto za aplikacije razine.
  - c) Postavite vrijednost OUT\_SCALE high. Ovo može biti povišeno ili potisnuto za aplikacije razine.
  - d) Ako je odabrani „L\_TYPE” „Indirect” (Neizravno), Al blok može se postaviti u način rada AUTO da se uređaj vrati u funkciju. Vođeno postavljanje izvršava ovo automatski.
6. Ako je L\_TYPE „Indirect Square Root” (Neizravni kvadratni korijen) funkcija „LOW FLOW CUTOFF” (Granica niskog protoka) je dostupna.
- a) Omogućite LOW FLOW CUTOFF (Granica niskog protoka).
  - b) Postavite vrijednost LOW\_CUT u jedinicama za XD\_SCALE.
  - c) Al blok može se postaviti u način rada AUTO da se uređaj vrati u funkciju. Vođeno postavljanje izvršava ovo automatski.
7. Promijenite prigušenje.
- a) Za korištenje vođenog postavljanja:
    - Dođite do *Configure (Konfiguriraj) > Guided Setup (Vođene postavke)* i odaberite **Change Damping (Promjena prigušenja)**.

**Bilješka**

Vođene postavke automatski će proći kroz svaki korak u pravilnom redoslijedu.

- Unesite željenu vrijednost prigušenja u sekundama. Dopušten je raspon vrijednosti od 0,4 do 60 sekundi.
- b) Za korištenje ručnih uputa za postavljanje:
- Dodite do *Configure (Konfiguriraj) > Manual Setup (Ručne postavke) > Process Variable (Varijable procesa)* i odaberite **Change Damping (Promjena prigušenja)**.
  - Unesite željenu vrijednost prigušenja u sekundama. Dopušten je raspon vrijednosti od 0,4 do 60 sekundi.

8. Konfigurirajte LCD zaslon (ako je instaliran).

a) Za korištenje vođenog postavljanja:

- Dodite do *Configure (Konfiguriraj) > Guided Setup (Vođene postavke)*, i odaberite **Local Display Setup (Postavljanje lokalnog prikaza)**.

**Bilješka**

Vođene postavke automatski će proći kroz svaki korak u pravilnom redoslijedu.

- Označite okvir pored svakog parametra da se prikaže maksimalno četiri parametra. LCD zaslon će se kontinuirano kretati kroz odabранe parametre.
- b) Za korištenje ručnih uputa za postavljanje:
- Dodite do *Configure (Konfiguriraj) > Manual Setup (Ručne postavke)* i odaberite **Local Display Setup (Postavljanje lokalnog prikaza)**.
  - Provjerite svaki parametar koji će se prikazati. LCD zaslon će se kontinuirano kretati kroz odabранe parametre.
9. Pregledajte konfiguraciju pretvornika i stavite ga u funkciju
- a) Za pregled konfiguracije pretvornika pomoću navođenog postavljanja dodite do navigacijske sekvence za „AI Block Unit Setup” (Postavljanje jedinica AI bloka), „Change Damping” (Promjena prigušenja), i „Set up LCD Display” (Postavljanje LCD zaslona).
- b) Promijenite sve vrijednosti kako je potrebno.

- c) Vratite se na zaslon Overview (Pregled).
- d) Ako je način rada „Not in Service” (Izvan funkcije), odaberite **Change (Promjeni)**, a zatim odaberite **Return All to Service (Vrati sve u funkciju)**.

---

**Bilješka**

Ako nije potrebna hardverska ili softverska zaštita za pisanje, korak 10 može se preskočiti.

---

10. Postavite prekidače i zaključavanje softvera.

- a) Provjerite prekidače (pogledajte [Slika 3-4](#)).

---

**Bilješka**

Prekidač za zaključavanje pisanja može ostati u zaključanom ili otključanom položaju. Prekidača za uključivanje/isključivanje simulacije može biti u bilo kojem položaju za normalan rad uređaja.

---

## Omogućite softversko zaključavanje pisanja

### Postupak

1. Pomaknite se sa zaslona Overview (*Pregled*).
  - a. Odaberite **Device Information (Informacije o uređaju)**.
  - b. Odaberite karticu **Security and simulation (Sigurnost i simulacija)**.
2. Izvedite **Write Lock Setup (Postavljanje blokade zapisivanja)** da biste omogućili softversku blokadu zapisivanja.

## Parametri za konfiguraciju bloka analognog ulaza

Vodite se primjerima za tlak, protok diferencijalnog tlaka i razinu diferencijalnog tlaka.

Upotrijebite primjere s tlakom kao vodič.

Parametri	Unos podataka				
Kanal	1 = tlak, 2 = temperatura senzora				
L_tip	Izravni, neizravni ili kvadratni korijen				
XD_Scale	Razmjer i tehničke jedinice				
<b>Bilješka</b> Odaberite samo one jedinice koje uređaj podržava.	Pa	bar	torr pri 0 °C	ftH <sub>2</sub> O pri 4 °C	mH <sub>2</sub> O pri 4 °C
	kPa	mbar	kg/cm <sup>2</sup>	ftH <sub>2</sub> O pri 60 °F	mmHg pri 0 °C
	mPa	psf	kg/m <sup>2</sup>	ftH <sub>2</sub> O pri 68 °F	cmHg pri 0 °C
	hPa	Atm	inH <sub>2</sub> O pri 4 °C	mH <sub>2</sub> O pri 4 °C	inHg pri 0 °C
	°C	psi	inH <sub>2</sub> O pri 60 °F	mmH <sub>2</sub> O pri 68 °C	mHg pri 0 °C
	°F	g/cm <sup>2</sup>	inH <sub>2</sub> O pri 68 °F	cmH <sub>2</sub> O pri 4 °C	
Out_Scale	Razmjer i tehničke jedinice				

## Primjer tlaka

Parametri	Unos podataka
Kanal	1
L_Type	Izravno
XD_Scale	Pogledajte popis podržanih tehničkih jedinica.
<b>Bilješka</b> Odaberite samo one jedinice koje uređaj podržava.	
Out_Scale	Postavite vrijednosti izvan radnog raspona.

## Primjer protoka diferencijalnog tlaka

Parametri	Unos podataka
Kanal	1
L_Type	Kvadratni korijen
XD_Scale	0 - 100 inH <sub>2</sub> pri 68 °F
<b>Bilješka</b> Odaberite samo one jedinice koje uređaj podržava.	

Parametri	Unos podataka
Out_Scale	0 - 20 GPM
Low_Flow_Cutoff (granica niskog protoka)	inH <sub>2</sub> O pri 68 °F

### Primjer razine diferencijalnog tlaka

Parametri	Unos podataka
Kanal	1
L_Type	Neizravno
XD_Scale	0 - 300 inH <sub>2</sub> O pri 68 °F
<b>Bilješka</b>	
Odaberite samo one jedinice koje uređaj podržava.	
Out_Scale	0 - 25 stopa

#### 3.6.4 Prikaz tlaka na LCD zaslonu

Odaberite **Pressure check box (Potvrđni okvir za tlak)** na zaslonu *Display Configuration (Konfiguracija zaslona)*.

### 3.7 Ugađanje mjernog pretvornika na nulu

#### Bilješka

Mjerni pretvornici isporučuju se potpuno kalibrirani na zahtjev ili prema tvornički zadanim postavkama za cijeli raspon (doseg = gornje ograničenje raspona).

Ugađanje mjernog pretvornika na nulu prilagođavanje je jedne točke radi kompenziranja učinaka položaja montaže i tlaka u vodu. Prilikom ugađanja na nulu provjerite je li ventil za izjednačavanje tlaka otvoren i jesu li svi ogranci s tekućinom ispunjeni do odgovarajuće razine.

Mjerni pretvornik dopušta prilagođavanje pogreške URL nulte vrijednosti samo u rasponu od tri do pet posto. Za veće pogreške ugađanja na nulu pomak nadomjestite s pomoću parametara Al bloka XD\_Scaling, Out\_Scaling i neizravnim L\_Type.

#### Postupak

1. Za korištenje vođenog postavljanja:
  - a) Dodjite do opcija *Configure (Konfiguriraj) > Guided Setup (Vodene postavke)* i odaberite **Zero Trim (Ugađanje na nulu)**.
  - b) Metoda će izvršiti postavljanje na nultu vrijednost.

2. Za korištenje ručnih uputa za postavljanje:

- a) Dodite do opcija *Overview (Pregled)* > *Calibration (Kalibracija)* > *Sensor Trim (Ugađanje senzora)* i odaberite **Zero Trim (Ugađanje na nulu)**.
- b) Metoda će izvršiti postavljanje na nultu vrijednost.

## 4 Potvrde proizvoda

Ver. 1.2

### 4.1 Informacije o direktivama Europske unije

Primjerak Izjave o sukladnosti za područje Europske unije nalazi se na kraju Vodiča za brzi početak rada. Najnovija verzija Izjave o sukladnosti za područje Europske unije nalazi se na [Emerson.com/Rosemount](http://Emerson.com/Rosemount).

### 4.2 Certifikat za uobičajene lokacije

U skladu sa standardnim postupkom, mjeri pretvornik provjeren je i ispitan da bi se utvrdilo zadovoljava li izvedba osnovne električne, mehaničke i protupožarne preduvjete u nacionalno priznatom ispitnom laboratoriju (NRTL) s akreditacijom Savezne uprave za sigurnost i zaštitu na radu (engl. Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA)).

### 4.3 Instaliranje opreme u Sjevernoj Americi

Američkom nacionalnom normom o električnoj opremi (National Electrical Code®, NEC) i kanadskim zakonom o električnoj opremi (Canadian Electrical Code, CEC) dopušta se uporaba opreme označene dijelom u zonama kao i opreme označene zonama u dijelovima. Oznake moraju biti prikladne za određeno područje te klase plina i temperature. Te su informacije jasno definirane mjerodavnim zakonima.

### 4.4 Certifikati za instalacije na opasnim lokacijama

#### Bilješka

Temperatura okruženja uređaja i električni parametri mogu se ograničiti na razine koje nalažu parametri certifikata za opasne lokacije.

### 4.5 Sjeverna Amerika

Američka nacionalna norma o električnoj opremi (National Electrical Code®, NEC) i kanadski zakon o električnoj opremi (Canadian Electrical Code, CEC) dopuštaju upotrebu opreme označene divizijom u zonama kao i opreme označene zonama u divizijama. Oznake moraju biti prikladne za određeno područje te klasa plina i temperature. Te su informacije jasno definirane mjerodavnim zakonima.

#### 4.5.1 I5 Samosigurnost (IS) i nezapaljivost (NI) za SAD

**Certifikat:** FM16US0231X (HART)

**Norme:** FM klasa 3600 – 2011, FM klasa 3610 – 2010, FM klasa 3611 – 2004, FM klasa 3810 – 2005, ANSI/NEMA 250 – 2008

**Oznake:** IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D; CL II, DIV 1, GP E, F, G; klasa III; DIV 1 kad se spoji u skladu s Rosemount crtežom 02051-1009; klasa I, zona 0; AEx ia IIC T4; NI CL 1, DIV 2, GP A, B, C, D; T4(-50 °C ≤ T<sub>a</sub> ≤ +70 °C); Tip 4x

#### Poseban uvjet za uporabu:

1. Model mjernog pretvornika 2051 sadrži aluminij i smatra se potencijalnim rizikom od zapaljenja pri udaru ili trenju. Treba poduzeti mjere opreza tijekom instalacije i upotrebe da bi se spriječilo udaranje i trenje.

**Certifikat:** 2041384 (HART/Fieldbus/PROFIBUS®)

**Norme:** ANSI/ISA 12.27.01-2003, CSA norma. C22.2 br. 142-M1987, CSA norma. C22.2. br. 157-92

**Oznake:** IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D; CL II, DIV 1, GP E, F, G; klasa III; DIV 1 kad se spoji u skladu s Rosemount crtežom 02051-1009; klasa I, zona 0; AEx ia IIC T4; NI CL 1, DIV 2, GP A, B, C, D; T4(-50 °C ≤ T<sub>a</sub> ≤ +70 °C); Tip 4x

### 4.5.2 I6 samosigurnost za Kanadu

**Certifikat:** 2041384

**Norme:** Norma CSA C22.2 br. 142 -M1987, CSA norma. C22.2 br. 213 - M1987, CSA norma. C22.2 br. 157 - 92, norma CSA C22.2 No. 213 - M1987, ANSI/ISA 12.27.01 – 2003, CAN/CSA-E60079-0:07, CAN/CSA-E60079-11:02

**Oznake:** Samosigurnost za klasu I, razred 1, skupine A, B, C i D prilikom instalacije u skladu s nacrtima tvrtke Rosemount broj 02051-1008. Ex ia IIC T3C. Jedna brtva. Vrsta kućišta 4X

## 4.6 Europa

### 4.6.1 I1 ATEX samosigurnost

**Certifikat:** Baseefa08ATEX0129X

**Norme:** EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012

**Oznake:** Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-60 °C ≤ T<sub>a</sub> ≤ +70 °C)

**Tablica 4-1: Uzni parametri**

Parametar	HART	Fieldbus/PROFIBUS
Napon U <sub>i</sub>	30 V	30 V
Struja I <sub>i</sub>	200 mA	300 mA

**Tablica 4-1: Ulazni parametri (nastavak)**

Parametar	HART	Fieldbus/PROFIBUS
Snaga $P_i$	1 W	1,3 W
Kapacitivnost $C_i$	0,012 $\mu\text{F}$	0 $\mu\text{F}$
Induktivnost $L_i$	0 mH	0 mH

**Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):**

1. Ako je uređaj opremljen dodatnim prigušivačem tranzijenata od 90 V, ne može izdržati test izolacije uzemljenja od 500 V i to se mora uzeti u obzir prilikom instalacije uređaja.
2. Kućište može biti izrađeno od aluminijске legure te lakirano zaštitnom poliuretanskom bojom, no treba poduzeti mjere opreza da se zaštiti od udara ili struganja kad se nalazi u zoni 0 uz test uzemljenja i to se mora uzeti u obzir prilikom instalacije uređaja.

**4.7 Međunarodni****4.7.1 I7 IECEx samosigurnost****Certifikat:** IECEx BAS 08.0045X**Norme:** IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011**Oznake:** Ex ia IIC T4 Ga (-60 °C ≤  $T_a$  ≤ +70 °C)**Tablica 4-2: Ulazni parametri**

Parametar	HART	Fieldbus/PROFIBUS
Napon $U_i$	30 V	30 V
Struja $I_i$	200 mA	300 mA
Snaga $P_i$	1 W	1,3 W
Kapacitivnost $C_i$	0,012 $\mu\text{F}$	0 $\mu\text{F}$
Induktivnost $L_i$	0 mH	0 mH

**Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):**

1. Ako je uređaj opremljen dodatnim prigušivačem tranzijenata od 90 V, ne može izdržati test izolacije uzemljena od 500 V i to se mora uzeti u obzir prilikom instalacije uređaja.

2. Kućište može biti izrađeno od aluminijске legure te lakirano zaštitnom poliuretanskom bojom, no treba poduzeti mjere opreza da se zaštiti od udara ili struganja kad se nalazi u zoni 0.
3. Ova oprema sadrži tanke dijafragme. Ugradnja, održavanje i uporaba uzimaju u obzir okolišne uvjete kojima će dijafragme biti izložene. Nužno je strogo pridržavanje uputa proizvođača za montažu i održavanje da bi se zajamčilo sigurno korištenje tijekom očekivanog vijeka trajanja.

## 4.8 Dodatni certifikati

### 3-A®

Svi mjerni pretvornici Rosemount 2051HT sa sljedećim priključcima odobreni su i označeni prema procesu 3-A:

T32: priključak s tri stezaljke od 1½ inča

T42: priključak s tri stezaljke od 2 inča

Ako se odabere procesni priključak B11, dostupnost certifikata 3-A provjerite u tablici za naručivanje dijafragme u [sigurnosno-tehničkom listu](#) za Rosemount 1199.

Certifikat sukladnosti prema procesu 3-A dostupan je odabirom šifre opcije QA.

### EHEDG

Svi mjerni pretvornici Rosemount 2051HT sa sljedećim priključcima odobreni su i označeni prema EHEDG-u:

T32: priključak s tri stezaljke od 1½ inča

T42: priključak s tri stezaljke od 2 inča

Ako se odabere procesni priključak B11, provjerite tablicu za naručivanje dijafragme u [sigurnosno-tehničkom listu](#) za Rosemount 1199 radi dostupnosti certifikata prema EHEDG-u.

Certifikat sukladnosti prema organizaciji EHEDG dostupan je odabirom koda opcije QE.

Brtva odabrana za ugradnju mora imati odobrenje za zahtjeve primjene i certifikacije prema EHEDG-u.

## 4.9 Izjava o sukladnosti za Rosemount 2051HT

**EMERSON**

**Izjava o sukladnosti za područje  
Europske unije**  
br.: RMD 1115 ver. C

CE

Mi,

Rosemont Inc.  
8200 Market Boulevard  
Chanhassen, Minnesota 55317-9685  
USA

pod vlastitom isključivom odgovornošću izjavljujemo da su proizvodi

**mjerni pretvornici tlaka Rosemount™ 2051HT**

proizvođača

Rosemont Inc.  
8200 Market Boulevard  
Chanhassen, Minnesota 55317-9685  
USA

na koje se odnosi ova izjava u skladu s odredbama direktiva Europske unije, uključujući najnovije izmjene i dopune, prema prilogu.

Pretpostavka o sukladnosti temelji se na primjeni usklađenih normi i, ako je primjenjivo ili obavezno, certifikacije ovlaštenog tijela Europske unije prema prilogu.

*Chris LaPoint*  
(potpis)  
Chris LaPoint  
(ime i prezime)

Potpričnjak za globalnu kvalitetu  
(funkcija)  
28.10.2019, Shakopee, Minnesota, USA  
(datum izdavanja i mjesto)

Stranica 1 od 3



**Izjava o sukladnosti za područje  
Europske unije**  
br.: RMD 1115 ver. C



**Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (2014/30/EU)**

Mjerni pretvornici tlaka Rosemount 2051HT

Usklađene norme: EN 61326-1:2013, EN 61326-2-3:2013

**Direktiva RoHS (2011/65/EU)**

Mjerni pretvornici tlaka Rosemount 2051HT

Usklađena norma: EN 50581:2012

**Uredba (EZ) br. 1935/2004 o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom**

**Uredba (EZ) br. 2023/2006 o dobroj proizvodjačkoj praksi za materijale i predmete koji dolaze u dodir s hranom (GMP).**

Površina i materijal koji dolaze u dodir s hranom sastoje se od sljedećih materijala:

Proizvod	Opis	Materijali koji dolaze u dodir s hranom
2051HT	Mjerni pretvornik tlaka	316L SST

Korisnik je odgovoran za ispitivanje prikladnosti jedinica za predviđenu primjenu. Klijent je odgovoran za odlučivanje o tome jesu li određene formulacije povezane s predviđenom primjenom u skladu s primjenjivim zakonima

**Direktiva o eksplozivnim atmosferama (ATEX) (2014/34/EU)**

Mjerni pretvornici tlaka Rosemount 2051HT

BASEEFA08ATEX0129X – certifikat o samosigurnosti

Grupa opreme II, kategorija 1 G

Ex ia IIC T4 Ga, T4 (-20 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)

Usklađene norme:

EN 60079-0: 2012 + A11: 2013

EN 60079-11: 2012

Stranica 2 od 3



## Izjava o sukladnosti za područje

Europske unije

br.: RMD 1115 ver. C



### Ovlaštena tijela za ATEX

SGS FIMKO OY [broj ovlaštenog tijela: 0598]  
P. P. 30 (Särkilementie 3)  
00211 HELSINKI  
Finland

### Ovlašteno tijelo za ATEX za osiguranje kvalitete

SGS FIMKO OY [broj ovlaštenog tijela: 0598]  
P. P. 30 (Särkilementie 3)  
00211 HELSINKI  
Finland

## 4.10 Kina RoHS

含有China RoHS 管控物质超过最大浓度限值的部件型号列表 Rosemount 2051HT  
 List of Rosemount 2051HT Parts with China RoHS Concentration above MCVs

部件名称 Part Name	有害物质 / Hazardous Substances					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent Chromium (Cr +6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴联苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
电子组件 Electronics Assembly	X	O	O	O	O	O
壳体组件 Housing Assembly	O	O	O	O	O	O
传感器组件 Sensor Assembly	X	O	O	O	O	O

本表格系依据SJ/T11364的规定而制作。

This table is proposed in accordance with the provision of SJ/T11364.

O: 意为该部件的所有均质材料中该有害物质的含量均低于GB/T 26572所规定的限量要求。

O: Indicate that said hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X: 意为在该部件所使用的所有均质材料里，至少有一类均质材料中该有害物质的含量高于GB/T 26572所规定的限量要求。

X: Indicate that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.









Vodič za brzi početak rada  
00825-0225-4591, Rev. BA  
Studeni 2019

#### Globalno sjedište

Emerson Automation Solutions  
6021 Innovation Blvd.  
Shakopee, MN 55379, SAD  
 +1 800 999 9307 ili  
 +1 952 906 8888  
 +1 952 204 8889  
 RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

#### Regionalni ured za Evropu

Emerson Automation Solutions Europe  
GmbH  
Neuhofstrasse 19a P.O. Box 1046  
CH 6340 Baar  
Švicarska  
 +41 (0) 41 768 6111  
 +41 (0) 41 768 6300  
 RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

#### Regionalni ured za Bliski istok i Afriku

Emerson Automation Solutions  
Emerson FZE P.O. Box 17033  
Jebel Ali Free Zone - South 2  
Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati  
 +971 4 8118100  
 +971 4 8865465  
 RFQ.RMTMEA@Emerson.com

[Linkedin.com/company/Emerson-Automation-Solutions](https://www.linkedin.com/company/emerson-automation-solutions)  
 [Twitter.com/Rosemount\\_News](https://twitter.com/Rosemount_News)  
 [Facebook.com/Rosemount](https://facebook.com/Rosemount)  
 [Youtube.com/user/RosemountMeasurement](https://youtube.com/user/RosemountMeasurement)

#### Regionalni ured za Latinsku Ameriku

Emerson Automation Solutions  
1300 Concord Terrace, Suite 400  
Sunrise, FL, 33323, SAD  
 +1 954 846 5030  
 +1 954 846 5121  
 RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

#### Regionalni ured za Aziju i Pacifik

Emerson Automation Solutions  
1 Pandan Crescent  
Singapur 128461  
 +65 6777 8211  
 +65 6777 0947  
 Enquiries@AP.Emerson.com

#### Emerson d.o.o.

Emerson Process Management  
Selska cesta 93  
HR – 10000 Zagreb  
 +385 (1) 560 3870  
 +385 (1) 560 3979  
 info.hr@emersonprocess.com  
[www.emersonprocess.hr](http://www.emersonprocess.hr)

©2020 Emerson. All rights reserved.

Emerson Terms and Conditions of Sale are available upon request. The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. Rosemount is a mark of one of the Emerson family of companies. All other marks are the property of their respective owners.